




STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG

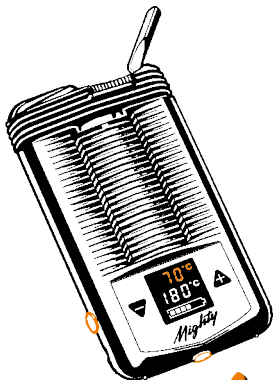

**Mighty**<sup>®</sup>

## NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím zariadenia si pozorne  
prečítajte a uložte si tento návod.

≡ EST. 2016 ≡

**CANATURA**

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

**Obsah**Strana .....


1. Prehľad produktov, rozsah .....	dodávky4
2. Vysvetlenie symbolov, bezpečnostné odporúčania .....	6
2.1. Vysvetlenie .....	symbolov6
2.2. Bezpečnostné .....	odporúčania8
3. Zamyšľané .....	použitie10
4. Prehľad .....	rastlín11
5. Faktory ovplyvňujúce odparovanie.....	12
6. MIGHTY Vaporizer .....	12
6.1. Rozbaľovanie	12
6.2. Pripojenie napájania	13
6.3. Použitie a .....	prevádzka13
6.4. Skladovanie	13
6.5. V prípade .....	problémov14
6.6. Možné poruchy / .....	riešenie problémov14
6.7. Likvidácia	14
7. Uvedenie do prevádzky a .....	prevádzka15
7.1. Nabíjanie .....	baterie15
7.2. Vykurovanie	16
7.3. Nastavenie teploty	17
7.4. Obnovenie predvolených .....	nastavení18
7.5. Predvolené .....	nastavenia18
8. Plnenie plniacej .....	komory19
8.1. Pomoc pri plnení	20
8.2. Plnenie plniacej komory pomocou .....	pomôcky na plnenie21

**Obsah**Strana .....

9. Aplikácia	22
10. Demontáž, čistenie a montáž .....	23
10.1. Demontáž a opätovná montáž chladiaca .....	jednotka MIGHTY24
10.2. Čistenie chladiacej .....	jednotky MIGHTY26
10.3. Odstránenie .....	sitkaspodnej plniacej komory26
11. Príslušenstvo	27
11.1. Dávkovanie kapsúl a magazínu .....	27
11.2. Jednorazový kúsok na hygienické .....	použitie30
12. Technické špecifikácie.....	31
13. Vyhlásenie o .....	zhode CE32
14. Záruka, zodpovednosť .....	33
14.1. Záruka	33
14.2. Zodpovednosť	33
14.3. Autorské práva	34

## 1. PREHLAD PRODUKTOV MIGHT Y VAPORIZER

Rozsah

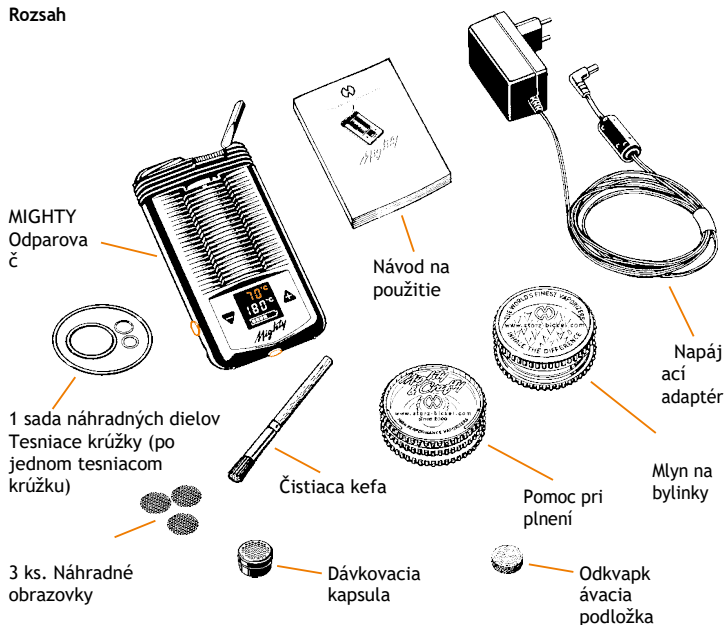

(voliteľné príslušenstvo: 12 V nabíjačka do auta)

Skontrolujte, či sú zahrnuté všetky komponenty. Ak nie, informujte o tom Servísne stredisko Storz & Bickel.

V prípade technických problémov, otázok týkajúcich sa zariadenia, záručných reklamácií a likvidácie zariadenia by sa zákazníci v USA a Kanade mali obrátiť na túto adresu:

Storz & Bickel America, Inc.  
1078 60th Street, Suite A · Oakland, CA 94608


Všetci ostatní zákazníci by sa mali obrátiť na túto adresu:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG

## 1. PREHLAD PRODUKTOV MIGHT Y VAPORIZER

dotávky Funkčné prvky odparovača

MIGHTY

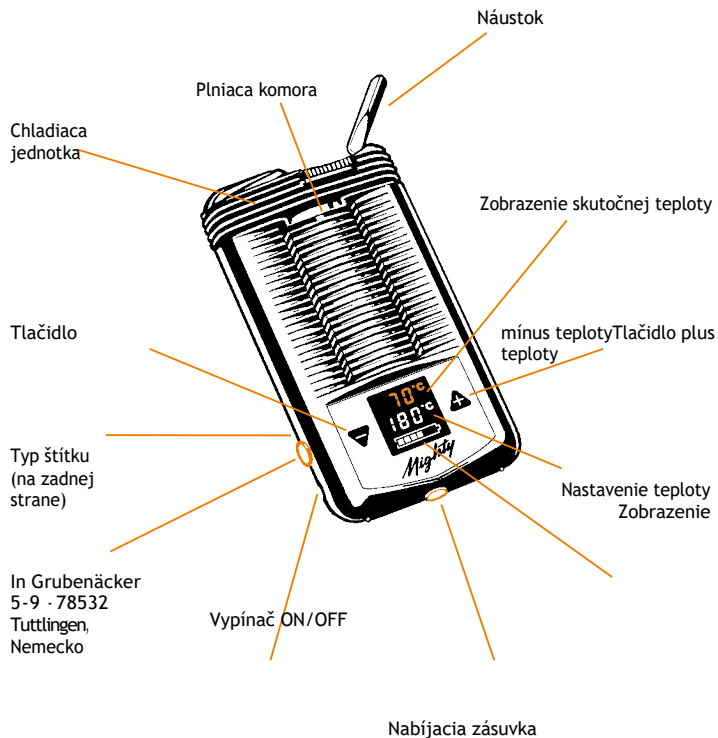

Zobrazenie nabíjania batérie

Nástroj na plnenie komory (pod typovým štítkom)

## 2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA



Pred použitím si dôkladne a pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania zariadenie.

Tento návod na použitie je dôležitou súčasťou odparovača a napájacieho adaptéra a musí byť poskytnutý používateľovi.

Pokyny uvedené v tomto návode na použitie sa musia striktnie dodržiavať, pretože sú mimoriadne dôležité na zaistenie bezpečnosti počas používania.

stallation, používanie a údržba odparovača a napájacieho adaptéra.

Túto brožúru si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Aktuálne pokyny na používanie zariadenia MIGHTY si môžete stiahnuť na stránke [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).

### 2.1. Vysvetlenie symbolov



Pozorne sa riad'te týmito pokynmi!



**Bezpečnostné odporúčania!**

Aby nedošlo k poraneniu osôb a poškodeniu zariadenia, je nutné dodržiavať pokyny označené týmto symbolom.



**Poznámka/Tip!**

Tento symbol vám vždy poskytne technické informácie alebo užitočné tipy týkajúce sa odparovača.



Symbol výrobcu - vedľa symbolu je uvedený názov a adresa výrobcu



Zariadenie bolo zavedené po 13. auguste 2005. Nesmie sa vyhadzovať do bežného domového odpadu. Symbol X na nádobe na odpadky upozorňuje na nutnosť likvidovať toto zariadenie oddelene. Zariadenie obsahuje zabudovanú dobijateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá sa musí pred likvidáciou vybiť.

## 2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA



Bezpečnosť testovaná a výroba kontrolovaná spoločnosťou TUEV SUED podľa noriem EN 60335-1, UL 499 a CAN/CSA-22.2 č. 64-M91.



**Pozor! Horúce povrchy!**  
Nedotýkajte sa kovových častí!



Chráňte pred priamym slnečným svetlom.



Chráňte pred vlhkosťou a vlhkosťou.



DC (jednosmerný prúd)

Symbol zhody EÚ:

Výrobca týmto symbolom potvrdzuje zhodu výrobku s platnými európskymi smernicami a normami.

Nasledujúce symboly sa týkajú napájacieho adaptéra.

Zariadenie bezpečnostnej kategórie II



Značka UL Recognized Component: Tento symbol označuje, že zodpovedajúce zariadenia sú uvedené v zozname UL



Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronické zariadenia

RoHS

Úroveň účinnosti 5  
Účinnosť napájacieho adaptéra



Zariadenia s týmto symbolom sa môžu používať len v domácnosti (v suchom prostredí).



## 2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA

### 2.2. Odporúčania týkajúce sa bezpečnosti

- bezpečnostnými predpismi.
- Obalový materiál (plastové vrecká, škatule atď.) sa musí uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavuje potenciálny zdroj nebezpečenstva.
- Skontrolujte obal a umiestnenie odparovača. Ak sa zdá, že je puzdro poškodené, okamžite odparovač pošlite späť. V každom prípade sa vyhnite akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou tekutinou.
- Osoby, ktoré potrebujú pomoc, musia byť počas aplikácie pod neustálym dohľadom. Takéto osoby často podceňujú nebezpečenstvo (napr. uškrtenie káblom napájacieho adaptéra), čo vedie k riziku zranenia.
- Zariadenie obsahuje malé časti, ktoré môžu zablokovať dýchacie cesty a viesť k uduseniu. Preto dbajte na to, aby ste vždy udržiavali odparovač a prístupové prvky mimo dosahu detí a dojčiat.
- Pri nabíjaní batérie používajte iba napájací adaptér dodaný s odparovačom alebo 12 V nabíjačku do auta, ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo od spoločnosti Storz & Bickel. Používanie nabíjajúcich zariadení z iných zdrojov môže poškodiť batériu.
- Ak máte akékoľvek obavy, požiadajte odborníka, aby skontroloval, či je elektrický systém v súlade s miestnymi

## 2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA

Ak sa počas prevádzky vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite vyťahnite napájací adaptér zo zásuvky.

Kábel napájacieho adaptéra musí byť odvinutý po celej svojej dĺžke (vyhnite sa zrolovaniu a prekryvaniu kábla). Nesmie byť vystavený žiadnym nárazom a musí byť uložený mimo dosahu detí. Taktiež sa nesmie uchovávať v blízkosti tekutín alebo zdrojov tepla a nesmie sa poškodiť. Šnúru napájacieho adaptéra nenavíjajte napevno, neťahajte ju za ostré hrany a nikdy ju nemačkajte ani nekrúťte. Ak kábel napájacieho adaptéra je poškodený, kontaktujte našu Servisné stredisko, aby ste ho vymenili. Nikdy sa nepokúšajte opraviť kábel napájacieho adaptéra sami!

Používanie viacerých zásuviek a/alebo predlžovacích káblov sa neodporúča. Ak je to však absolútne nevyhnutné, používajte len výrobky s certifikátom kvality (napr. ako UL, IMQ, VDE, +S atď.) môžu za predpokladu, že špecifikovaný výkon presahuje výkon požadovaný

- (A=Ampér) pripojenými zariadeniami.
- Po použití musí byť odparovač umiestnený na stabilný, rovný povrch. Používať len v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla
- (rúry, kachle, krby) a na miestach, kde teplota okolia nemôže klesnúť pod

+5° C. Skladovanie odparovača

a napájací adaptér na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb. Nemôže sa používať na vlhkých miestach (napríklad v kúpeľniach a pod. ).

Odparovač nepoužívajte v blízkosti na horľavé predmety, ako sú záclony, obrusy alebo papier.

Odparovač a napájací adaptér uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat (napr. škrečkov, myší) a iných zvierat, ktoré by mohli poškodiť izoláciu kábla napájacieho adaptéra.

Odparovač a napájací adaptér nesmie byť opravovaný zákazníkom.

Nesprávne vykonaná oprava bez použitia originálnych náhradných dielov môže byť pre používateľa nebezpečná.

Pri otváraní napájacieho adaptéra hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, pretože sú vystavené súčiastkam a spojom pod napätím.

Odparovač sa nikdy nesmie opravovať ani prepravovať, keď je pripojený napájací adaptér.

Odparovač a napájací adaptér sa nikdy nesmú používať, ak je kábel napájacieho adaptéra poškodený.

Do otvorov zariadenia nekladajte žiadne predmety.

Vaporizér nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Po použití vypnite ohrievač.

Ventiláčn e otvory a horúce v stup vzduchu z odparovača nesmie

byť zatvorený, zakrytý alebo zablokovaný počas používania zariadenia, ani počas jeho chladnutia.

### Pozor! Horúce povrchy!

Plniaca komora je vyrobená z kovu; nedotýkajte sa jej, keď je horúca.

Pred čistením odpojte napájací adaptér zo zásuvky. Odparovač a napájací adaptér čistite len suchou handričkou - alebo vlhkou handričkou, ak je to nevyhnutne potrebné.

Vaporizér ani napájací adaptér nikdy neumývajte adaptér vo vode alebo inej kvapaline, ani ho nečistite priamym prúdom vody alebo pary.

Odparovač a napájací adaptér sa nesmú používať vo vlhkom alebo mokrom prostredí.

Odparovač ani napájací adaptér nevystavujte dažďu. Nepoužívajte ho v kúpeľni alebo nad vodou.

Nikdy sa nedotýkajte odparovača alebo napájacieho adaptéra mokrými alebo vlhkými časťami tela.

Nikdy nepoužívajte odparovač ani napájací adaptér, keď je mokrý alebo vlhký. Ak odparovač alebo napájací adaptér navlhne, musí ho skontrolovať naše servisné stredisko, či nedošlo k poškodeniu elektrických komponentov.

rizikom výbuchu alebo vznietenia.





## 2 . BEZPEČNÉ ODPORÚČANIA

- Nikdy nedovoľte, aby odparovač alebo napájací adaptér používali deti alebo nekvalifikované osoby.
- Používajte iba originálne výrobky Storz & Bickel príslušenstvo a náhradné diely.



Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia osôb spôsobené nevhodným, nesprávnym alebo nezodpovedným použitím.

## 3 . INTEN DED U SE

MIGHTY Vaporizer uvoľňuje frakcie alebo vône z nižšie uvedených bylín a iných rastlinných materiálov. Tieto aromatické látky sa uvoľňujú prostredníctvom odparovania ohriateho vzduchu a môžu sa priamo inhalovať.

Zariadenie sa môže používať len s odporúčanými odparovacími médiami. Použitie iných látok môže predstavovať zdravotné riziko.

MIGHTY Vaporizer nie je schválený FDA.

## 4 . O V E R E J N O S Ť P L A T N O S T I

Nižšie je uvedený prehľad rastlín, ktoré sú vhodné na vaporizáciu v MIGHTY Vaporizeri.

Vône a arómy z nižšie uvedených rastlinných materiálov sa môžu odparovať.

Akékoľvek iné použitie je nevhodné a potenciálne nebezpečné.

Názov rastliny	Botanický názov	Časť zariadenie použité na nastavenie	teploty - používané na
Eukalyptus	Eucalyptus globulus	listy	130 °C (266 °F)
Chmeľ	Humulus lupulus	kužele	154 °C (309 °F)
Harmanček	Matriarca chamomilla	kvetý	190 °C (374 °F)
Levandúľa	Lavandula angustifolia	kvetý	190 °C (374 °F)
Medovka	Melissa officinalis	listy listy	130 °C (266 °F)
Šalvia	Salvia officinalis	bylina	142 °C (288 °F)
Tymián	Thymus vulgaris		190 °C (374 °F)



### VAROVANIE:

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Je možné, že niektoré rastliny môžu u používateľa vyvolať alergické reakcie. Ak k tomu dôjde, naliehavo sa odporúča zdržať sa

dalšie používanie takýchto rastlín.

Používajte len tie časti rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname a ktoré boli overené podľa európskych alebo iných farmaceutických predpisov, pokiaľ ide o pravosť, čistotu a patogénne zárodky. Takéto rastliny alebo časti rastlín môžete zakúpiť v lekárnach.

Je dôležité dodržiavať nasledujúce pokyny, aby ste odparovač MIGHTY Vaporizer s rastlinným materiálom nastavili čo najlepšie pre vaše osobné požiadavky.

MIGHTY Vaporizer nie je schválený FDA.

Množstvo uvoľňovaných vôní a aróm môže byť ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

1. Kvalita: Množstvo arómy alebo vône obsiahnutej v ~~plniacej~~ rastlinnom materiáli, ktoré sa dá vylúhovať.
2. Množstvo: Množstvo odparovacieho materiálu v plniacej komore.
3. Povrch: Čím jemnejšie je rastlina rozomletá, tým väčší je jej povrch a tým viac aróm a vôní sa môže uvoľniť počas cyklu odparovania.
4. Teplota: Čím vyššia je teplota, tým viac vôní a aróm sa uvoľní naraz.

Upozornenie: Zvýšenie teploty

by malo byť poslednou možnosťou, pretože pri použití vyššej teploty je rastlinný materiál chutnejší.

Kedže sa rastlinné zložky uvoľňujú šetrným spôsobom, cyklus odparovania sa môže opakovať s rovnakým obsahom v plniacej komore. V závislosti od štyroch vyššie opísaných faktorov sa obsah plniacej komory môže použiť viackrát, kým sa vôňa a aromatické látky úplne neuvoľnia.

Ak sa pri najvyššej teplote už nevytvorí žiadna para, potom je materiál na odparovanie úplne vyčerpaný a musí sa nahradiť novým materiálom. Na dosiahnutie najlepších výsledkov arómy sa však odporúča vymeniť odparovací materiál pred týmto bodom.

## 6. MIGRAČNÝ ODPAROVAČ

### 6.1. Rozbaľovanie

Balenie obsahuje všetky komponenty, ako aj návod na použitie. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.

Vyberte odparovač a prístupy z krabice. Ihneď po vybalení skontrolujte, či sú vaporizér, príslušenstvo, napájací adaptér a zástrčka zariadenia súčasťou dodávky a či správne fungujú. Ak zistíte nejaké závary, okamžite o tom informujte predajcu alebo doručovateľa.



Obalový materiál (plastové vrecká, škatule atď.) sa musí uchovávať mimo dosahu detí, pretože

je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.

Obalový materiál zlikvidujte správnym a ekologickým spôsobom.

Odporúčame uschovať originálny obal pre prípad, že by bol neskôr potrebný (preprava, Storz & Bickel Service Cent-er atď.).

### 6.2. Napájanie Pripojenie

Pred pripojením odparovača sa uistite, že údaje uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedajú miestnemu napájaciemu napätiu.

Všetky časti elektrického systému musia byť v súlade s aktuálne platnými úradnými predpismi.

Vyhrievaný odparovač umiestnite len na pevný, stabilný povrch, nie na mäkký alebo na teplo citlivý materiál.

Dbajte na to, aby sa kábel napájacieho adaptéra nepoškodil prehnutím, zovretím alebo ťahaním.



Nesprávna inštalácia môže viesť k zraneniu osôb alebo materiálnym škodám, za ktoré ručí nemôže niesť zodpovednosť.

### 6.3. Aplikácia a prevádzka



Tento odparovač bol vyvinutý na odparovanie rastlinných materiálov uvedených v prehľade rastlín.

Akékoľvek iné použitie je nevhodné a potenciálne nebezpečné.

Používateľ by mal vždy dodržiavať tu uvedené pokyny na používanie a údržbu.

Ak máte akékoľvek obavy alebo ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite odparovač vypnite a vytiahnite napájací adaptér, ak sa používa, zo zásuvky. Nepokúšajte sa závalu odstrániť sami. Kontaktujte priamo naše servisné stredisko.

Po použití odparovača a napájacieho adaptéra ich nechajte vychladnúť pred uložením.

### 6.4. Úložisko

Odparovač a napájací adaptér skladujte na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb.

### 6.5. V prípade problémov na stránke

Ak sa napájací adaptér používal, odpojte ho zo zásuvky a zabezpečte, aby nikto nemohol odparovač znovu pripojiť k elektrickej sieti bez toho, aby si to všimol.

Pred akoukoľvek údržbou je potrebné odparovač vypnúť a odpojiť napájací adaptér od elektrickej siete.

Vaporizér vložte do pôvodného obalu alebo ho riadne zabalte do iného obalového materiálu a pošlite ho do nášho servisného strediska.

## 6.6. Možné poruchy / Riešenie problémov

mať za následok zrušenie nároku na záruku.

Problém	Možná príčina/náprava
MIGHTY sa nedá zapnúť.	Uistite sa, že je batéria MIGHTY nabitá alebo že je odparovač pripojený cez napájací adaptér k funkčnej sieťovej zásuvke. Ak Vaporizer stále nefunguje, zariadenie je chybné. V takom prípade ho bezodkladne odpojte od elektrickej siete a ihneď kontaktujte naše servisné stredisko.
Zobrazenie MIGHTY ukazuje: ERR 001.	Teplota batérie je príliš vysoká. Nechajte odparovač ochladenie.
Zobrazenie MIGHTY ukazuje: ERR 002.	Teplota batérie je príliš nízka. Zahrejte odparovač.
Zobrazenie MIGHTY ukazuje: ERR 003.	Napájací adaptér nie je vhodný. Použite origin Storz & Bickel alebo 12 V nabíjačku do auta.
Zobrazenie MIGHTY ukazuje: ERR 004.	Odparovač je chybný. V takom prípade ho bezodkladne odpojte od elektrickej siete a ihneď kontaktujte naše servisné stredisko.



Ak predchádzajúce tipy neprinesú požadované výsledky alebo ak sa vyskytnú iné chyby alebo problémy ktoré tu nie sú uvedené, odpojte napájací adaptér a okamžite kontaktujte naše servisné stredisko.



Neotvárajte odparovač ani napájací adaptér! Bez špeciálnych nástrojov a špecializovaných vedomostí, akýkoľvek pokus o otvorenie niektorého z týchto zariadení spôsobí ich poškodenie. Takýto pokus bude



Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Odparovač MIGHTY Vaporizer umiestňujte len na tvrdý, žiaruvzdorný, rovný a stabilný povrch, nikdy nie na mäkký povrch alebo horľavý materiál. Skontrolujte, či napájacie napätie napájacieho adaptéra zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na napájacom adaptéri. Kábel napájacieho adaptéra a napájací adaptér musia byť v bezchybnom stave. Napájací adaptér pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa toto opatrenie na predchádzanie nehodám nevykoná.

Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, odpojte napájací adaptér zo sieťovej zásuvky.

## 7.1. Nabíjanie batérie

Vysvetlenie zobrazenia nabíjania batérie:

Na displeji nabíjania batérie sa zobrazuje symbol batérie so šiestimi poliami, ktoré indikujú stav nabíjania. Ak je batéria takmer vybitá, rámeček batérie začne blikať; ak je plne nabitá, rámeček a všetkých šesť polí je viditeľných.

Počet viditeľných stavových polí závisí od stupňa nabitia batérie.

Nesnažte sa odstrániť závalu sami. Obráťte sa priamo na naše servisné stredisko.

## 6.7. Likvidácia

Ak sa odparovač alebo napájací adaptér po uplynutí záručnej doby nenapravitelne poškodí, jednoducho ich nevyhadzujte. Keďže sú vyrobené z vysokokvalitných, úplne recyklovateľných súčiastok, mali by sa odovzdať do strediska na recykláciu materiálov vo vašom okolí alebo poslať na likvidáciu do nášho servisného strediska.

Vždy skontrolujte, či kryty Va- porizéra a napájací adaptér nevykazujú známky poškodenia.

pred použitím alebo zuhoľnatením. Odparovač sa nesmie nabíjať a odparovač ani napájací adaptér sa nesmú používať, ak sú poškodené.

Nabíjanie batérie nového výrobku je na úrovni až 80 %. Pred prvým použitím ho úplne nabite. Čas nabíjania akumulátora závisí od toho, aký je starý a ako vysoko je nabitý pri štarte; ak je akumulátor úplne vybitý, trvá to približne dve hodiny.

Pripojte napájací adaptér do nabíjacej zásuvky odparovača a potom ho zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.


Poznámka: Po zapojení napájacieho adaptéra do elektrickej siete sa na chvíľu rozsvieti displej a Vaporizer krátko zavibruje. Ide o kontrolu funkčnosti a signalizuje, že sa začala nabíjacia operácia.

Indikátor nabíjania batérie sa rozsvieti a začne blikať, t. j. batéria sa nabíja. Akonáhle je batéria úplne nabitá, displej nabíjania batérie prestane blikať a zobrazí úroveň nabitia (plný = všetkých šesť polí).

Po dokončení nabíjania najprv odpojte napájací adaptér od sieťovej zásuvky a potom odpojte od naparovača.



**!** Batériu možno nabíjať aj pomocou voliteľnej 12 V nabíjačky do auta. Pripojte 12 V autonabíjačku pripojte k zásuvke odparovača a potom ju zapojte do cigaretového zapalovača alebo vhodnej 12 V zásuvky. Nabíjanie a dokončenie operácie prebieha rovnakým spôsobom ako pri použití sieťového adaptéra (kapitola 7.1. "Nabíjanie batérie", strana 15).

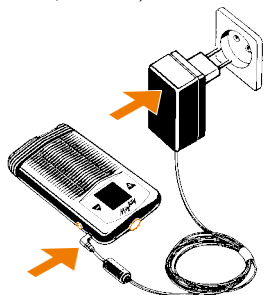

Pripojenie odparovača pomocou napájacieho adaptéra alebo 12 V nabíjačky do auta

**!** Batérie sú špeciálne zostavené spotrebné predmety, ktoré môže vymeniť len spoločnosť Storz.

Ľ Bickel, keď MIGHTY Vaporizer je im zaslaná.

Akýkoľvek pokus zákazníka o opätovné umiestnenie batérie je potenciálne nebezpečný a vedie k strate akýchkoľvek nárokov v rámci záruky a zbavuje spoločnosť Storz & Bickel akejkoľvek zodpovednosti.

### Sieťová prevádzka

Vaporizér MIGHTY možno prevádzkovať aj s napájacím adaptérom, aj keď sú batérie úplne vybité. Postupujte tak, ako je popísané v kapitole 7.1. "Nabíjanie batérií", strana 15 a potom odparovač pripojte.

### Automatické vypnutie

Automatické vypnutie slúži na šetrenie kapacity batérie, aby sa Va- porizer mohol používať čo najdlhšie bez nabíjania.

Zariadenie sa automaticky vypne dve minúty po poslednom stlačení tlačidla alebo poslednej aplikácii. Vypnutie odparovača je indikované krátkou vibráciou.

**!** Krátkym stlačením spínača ON/OFF počas prevádzky môžete resetovať automatické prepínanie. na dve minúty.

### 7.2. Vykurovanie Up

Vaporizér MIGHTY poskytuje dve úrovne teploty, ktoré sú nastavené z výroby: Základná teplota je 180 °C a posilňovacia teplota 195 °C.

Zapnite zariadenie (odporúča sa zahrievanie odparovača s plnou plniacou komorou a namontovanou chladiacou jednotkou). Na tento účel stlačte oranžový vypínač ON/OFF aspoň na pol sekundy. Vaporizér zareaguje krátkym


kroch po 1 stupni. Ak podržíte

vibrácie. Vibrácie sa nevyskytujú, ak je porucha.

Displej signalizuje prebiehajúce vykurovanie zobrazením nastavenej a aktuálnej teploty. Požadovanú teplotu nastavte pomocou tlačidiel teploty vľavo a vpravo od displeja nastavenej teploty. Zahrievanie výmenníka tepla môže trvať až dve minúty, v závislosti od nastavenej teploty a úrovne nabitia batérie. Keď sa nastavená teplota

### 7.3. Nastavenie teploty

Zobrazenie nastavenej teploty (zobrazuje sa blikačím: teplota posilňovača)

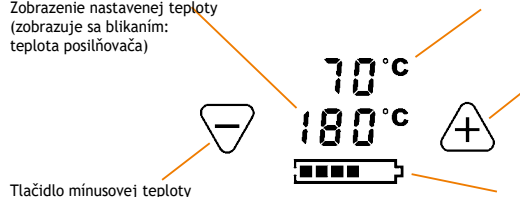

Tlačidlo minusovej teploty

Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 40 °C a 210 °C (104 °F a 410 °F) (pozri kapitolu 4. "Přehľad rastlín", strana 11).

Po stlačení tlačidla plus sa nastavená hodnota zvýši a po stlačení tlačidla minus sa nastavená hodnota zníži. Keď sa krátko dotknete tlačidla plus alebo minus, nastavené hodnoty sa zvýšia, resp. znížia v

je dosiahnutá, čo je signalizované krátkou dvojitou vibráciou.

Ak základná teplota už nedokáže zabezpečiť dostatočné odparovanie, je možné aktivovať zvyšováciu teplotu dvojitým kliknutím na oranžovo sfarbený prepínač ON/OFF. Po dosiahnutí posilňovacej teploty je to signalizované krátkym dvojitým vibračným stlačením a blikajúcim displejom Set Temperature.

Zobrazenie skutočnej teploty

Plus tlačidlo teploty

Zobrazenie nabíjania batérie

po stlačení tlačidla plus alebo mínus začnú nastavené hodnoty plynule prebiehať v príslušnom smere.

Teplotu posilňovača je možné nastaviť rovnakým spôsobom. Nemožno ju však nastaviť nižšie ako predchádzajúcu nastavenú teplotu.

Aktuálnu teplotu možno odčítať z horného riadku displeja.

**Fahrenheit/Celsius**

Ak súčasne ťuknete na tlačidlo plus a tlačidlo mínus, zmení sa dis- play zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita a naopak.

**7.4. Obnovenie predvolených nastavení**


Nastavenia je možné obnoviť. Reset sa vykoná stlačením tlačidla ON/OFF na desať sekúnd, keď je odparovač MIGHTY Vaporizer zapnutý. Ak bolo tlačidlo ON/OFF stlačené na desať sekúnd, signalizácia resetu sa vykoná vibráciami. Základná teplota sa vynuluje na 180 °C (356 °F) a teplota posilňovača sa vynuluje na 195 °C (383 °F).

**7.5. Predvolené nastavenia**

Základná teplota 180 °C

Teplota posilňovača:  
ďalších 15 °C, čo  
zodpovedá 195 °C

Chladiacu jednotku ~~otáčte~~ o 90° proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju mohli odpojiť od odparovača.

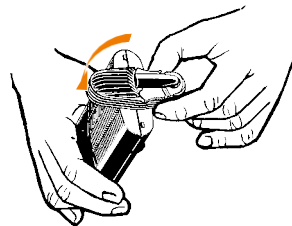

Odstránenie chladiacej jednotky (s náustkom)

Plniacu komoru vždy naplňte mletým rastlinným materiálom až po plastový okraj. Nestláčajte

rastlinného materiálu príliš veľa, aby sa zbytočne nebránilo prúdeniu vzduchu. Odstráňte prebytočný rastlinný materiál, ktorý zostal okolo plniaceho otvoru, aby bol čistý a umožnil montáž chladiacej jednotky.




Ak je plniaca komora naplnená len čiastočne, môže dôjsť k posunu odparovaného materiálu

horúci vzduch potom obchádza odparovací materiál, takže nemôže dôjsť k va- porizácii.




Správne naplnená plniaca komora

Ak sa plniaca komora nemá úplne naplniť, odporúča sa umiestniť na bylinky priloženú odkvapkávacu podložku a potom namontovať chladiacu jednotku na odparovač.

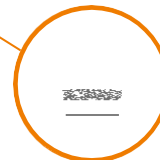

Čiastočne naplnená plniaca komora s odkvapkávacou podložkou umiestnené na vrchole

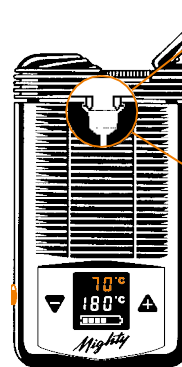



Dbajte na to, aby sitá neboli zakryté rastlinným materiálom. Aby ste zaručili optimálny

odporúčame čistiť obrazovky po každom odparovacom cykle priloženou čistiacou kefkou.


Najmä horné sito môže byť upchaté rastlinným materiálom, čo sťažuje vdychovanie. V takom prípade odstráňte sitko podľa opisu v kapitole 10. Demontáž, čistenie a montáž, strana 23 a vyčistite alebo vložte novú sito.

Potom znova namontujte chladiacu jednotku pomocou ro- otáčaním v smere hodinových ručičiek o 90°.


Akonáhle je spodné sito plniacej komory upchaté alebo vykazuje usadeniny, je potrebné vyčistiť plniacu komoru. Na tento účel najprv presuňte spodné sitko, ako je opísané v kapitole 10.3. "Demontáž spodného sitka plniacej komory", strana 26 a vyčistite plniacu komoru vatovou tyčinkou, ktorá bola namočená v alkohole. Dbajte na to, aby sa alkohol nedostal do vnútornej časti de- vice. Po vyčistení je potrebné vložiť nové sitko.

### 8.1. Plnenie Pomoc

Plniaca pomôcka dodávaná s prístrojom uľahčuje plnenie plniacej komory a slúži ako zásobník na prepravu a skladovanie rastlinného materiálu už pomletého v mlynčeku na bylinky.

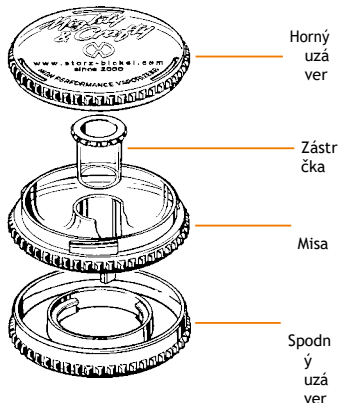

Ak chcete naplniť pomôcku na plnenie, odstráňte vrchný uzáver a naplňte misku vrátane zátky mletým rastlinným materiálom. Vráťte uzáver nahor a zatvorte ho.

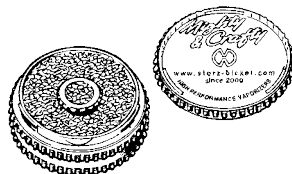

Naplnená pomôcka na plnenie (odstránený horný uzáver)

### 8.2. Plnenie plniacej komory pomocou pomôcky na plnenie

Vyberte chladiacu jednotku z vaporizéra a odstráňte všetky zvyšky, ktoré sa môžu nachádzať v plniacej komore. Pomôcť vám pri tom môže nástroj na plniace komory.


Odstráňte spodný uzáver plniacej pomôcky otočením proti smeru hodinových ručičiek. Umiestnite plniacu pomôcku na odparovač a pripevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek. Odstráňte horný uzáver z plniacej pomôcky. Vytiahnite zátku a pomocou nej naplňte časť rastlinného materiálu cez stredový otvor do plniacej komory.




Uistite sa, že plniaca komora nie je preplnená (pozri kapitolu 8. "Plnenie plniacej komory", strana 19).

Komora, strana 19).

Naplňte plniacu pomôcku po spodný okraj (pozri nasledujúce dva nákresy)! Preplnenie vedie k upchatiu sitiek a môže sťažiť vdychovanie.

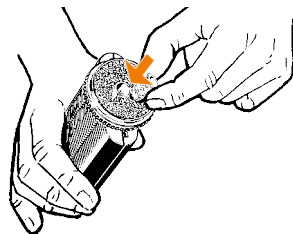

Plnenie plniacej komory pomocou plniacej pomôcky

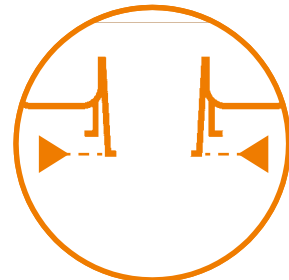

Spodný okraj plniacej pomôcky musí byť nad hornou úrovňou rastlinného materiálu

Potom znova zasuňte zátku do stredového otvoru a naskrutkujte horný uzáver plniacej pomôcky.

Odskrutkujte plniacu pomôcku otočením o 90° a opäť naskrutkujte spodný uzáver. Potom chladiacu jednotku opäť namontujte otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.



## 9. APLIKÁCIA

Namontujte chladiacu jednotku na odparovač a zahrejte ju. Tým sa zabezpečí, že plniaca komora aj materiál, ktorý sa má odparovať, sú predhriate a odparovanie sa môže začať hneď po ukončení procesu zahrievania.



### Pozor! Horúci povrch!

Po použití MIGHTY Va- porizer sa nedotýkajte Fill- kým sa neochladí. opäť.

Keď vaporizér dosiahne nastavenú teplotu (nastavená a skutočná teplota sú rovnaké, čo je signalizované aj krátkou dvojistou vibráciou) a náustok je zložený, môže sa začať proces inhalácie.



Používanie odparovača MIGHTY

Veźmite náustok medzi pery a pomaly a rovnomerne vdychujte niekoľko sekúnd.

Všimnite si, prosím, nasledujúce informácie o tvorbe výparov: čím intenzívnejšie sú výpary, tým viac sa zhoršuje chuť.



Veľmi vysoká intenzita (hustota) výparov môže viesť k podráždeniu dýchacích ciest. z koncentrácie aro- mas a vóni.

V tomto prípade by sa mala teplota znížiť, aby sa intenzita

výparov sa znižuje.



Prístroj sa nesmie používať, ak má používateľ ochorenia dýchacích ciest alebo pľúc. V závislosti od

v závislosti od hustoty by výpary mohli dráždiť dýchacie cesty alebo pľúca, čo môže viesť ku kašľu.



Vdychujte len polovicu vzduchu, ktorý bežne zvládnete. Zadržte dych na niekoľko sekúnd a

pomaly vydychujte. Odporúča sa zámerne sa sústrediť na dýchanie.

Po odparovaní odparovač MIGHTY Vaporizer vypnite. Na tento účel stlačte oranžový vypínač na aspoň pol sekundy. Vaporizér potvrdí vypnutie krátkou vibráciou.

Vyťahnite napájací adaptér (ak sa používa) zo zásuvky a odpojte ho od odparovača.

Pred zabalením nechajte odparovač a napájací adaptér vychladnúť.

## 10. MONTÁŽ, ČISTENIE A SKLADANIE

Pri ochladzovaní výparov je možné, že malá časť sa zrazí na vnútorných povrchoch chladiacej jednotky.

Súčasti chladiacej jednotky vrátane náustku sa musia pravidelne dôkladne čistiť, aby sa zaručila správna funkcia a čistá chuť.

Z hygienických dôvodov je potrebné tieto komponenty vyčistiť aj vtedy, keď má odparovač používať iná osoba.



Kondenzát môže byť lepkavý. Chladiaca jednotka sa dá ľahšie demontovať, keď sa najprv zahrieh.

### Prehľad produktov chladiacej jednotky MIGHTY

Chladiaca jednotka pozostáva z:

Zámok uzáveru

Náustok

Tesniaci krúžok náustku


Krytka chladiacej jednotky

Základný tesniaci krúžok (malý)

Základňa chladiacej jednotky

Horné sito (šírka hrubých ôk)

Základný tesniaci krúžok (veľký)

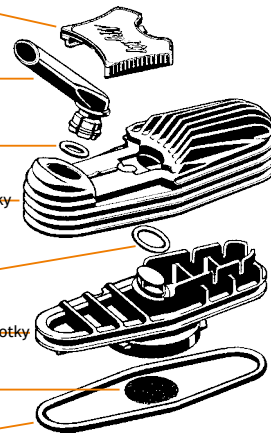


## 10. MONTÁŽ, ČISTENIE A SKLADANIE

### 10.1. Demontáž a opätovná montáž chladiacej jednotky MIGHTY


Chladiacu jednotku otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju mohli odpojiť od odparovača.

Vytiahnite náustok z uzáveru chladiacej jednotky, mierne ho pritom otočte dopredu a dozadu a stiahnite tesniaci krúžok náustku.

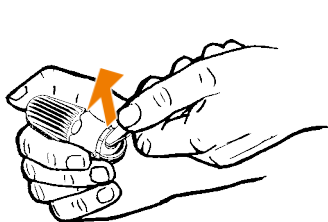

Vytiahnutie náustku z chladiacej jednotky  
Čiapka

Zámok uzáveru otvorte potiahnutím dozadu.

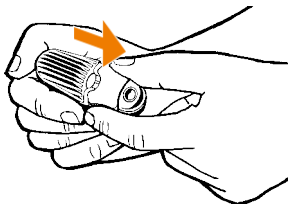


Otvorenie uzáveru

Z uzáveru odstráňte zámok uzáveru potiahnutím na jednej strane.



Iba v prípade, že plánujete ponoriť chladiacu jednotku do alkoholu (etanolu), je potrebné opätovne

presunúť uzáver Cap Lock. Dlhší kontakt s alkoholom môže viesť k vybieleniu štitku Cap Lock alebo k rozpadu lepidla.

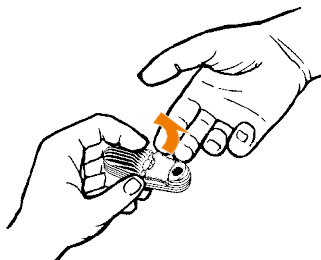


Odstránenie uzáveru

Oddelte kryt chladiacej jednotky od základne chladiacej jednotky tak, že ho stiahnete smerom nahor.


## 10. MONTÁŽ, ČISTENIE A SKLADANIE

Pomocou priloženého nástroja na plniace komory vytlačte horné sito z uzáveru plniacej komory.

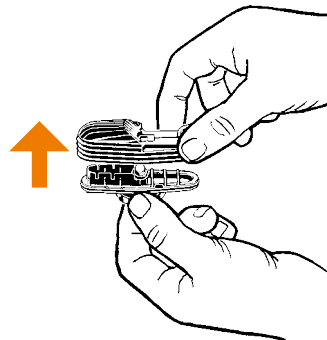


Vytiahnite chladiacu jednotku  
Viečko zo základne chladiacej jednotky

Odstráňte veľký a malý základný tesniaci krúžok. Pomocou nástroja na plniace komory vysuňte veľký tesniaci krúžok zo zárezu.

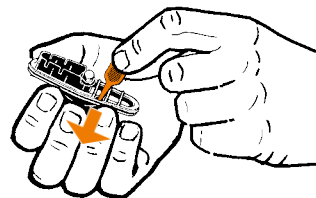

Odstránenie veľkého základného tesniaceho krúžku

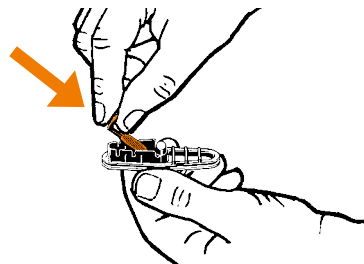

Vytlačenie hornej obrazovky

Zostavte ho v opačnom poradí.



Pri montáži skontrolujte, či sú tesniace krúžky správne nasadené. Tesnenie náustku Najmä krúžok musí úplne zapadnúť do uzáveru a nesmie byť viditeľný.


Horné tienidlo sa musí opatrne zasunúť do pripravenej drážky. V prípade, že to nebude možné, môžu sa do chladiacej jednotky dostať rastlinné častice, preto ich zablokujte alebo vdýchnite.

## 10.2. Čistenie chladiacej jednotky MIGHTY

Chladiacu jednotku je možné rozobrať ručičky čistenia a potom ju opäť zmontovať (pozri kapitolu 10.1. "Demontáž a opätovná montáž chladiacej jednotky MIGHTY", strana 24).

Na čistenie možno použiť čistiacu kefku, vatové tampóny a papierové alebo bavlnené uteráky. Ako rozpúšťadlo odporúčame alkohol (etanol) alebo teplú vodu s umývacím prostriedkom.

Pre optimálne prúdenie vzduchu sa uistite, že chladiaca jednotka a náustok sú čisté a nezablokované nečistotami.

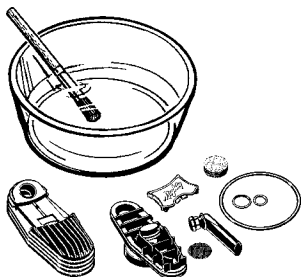

Ručné čistenie demontovanej chladiacej jednotky



Žiadne plastové komponenty neponárajte do alkoholu alebo etanolu na dlhšie ako hodinu.

Dlhší kontakt s alkoholom alebo etanolom môže viesť k odfarbeniu alebo poškodeniu plastových častí.

Pred montážou nechajte všetky súčasti riadne vyschnúť.

Po vyčistení skontrolujte všetky súčasti, či nie sú povrchovo poškodené, natrhnuté, zmäknuté alebo stvrdnuté, znečistené, skreslené a odfarbené, a poškodené súčasti odložte.



**Varovanie! Alkohol (etanol) je horľavý a môže sa ľahko vznietiť.**




Sady nových chladiacich jednotiek si môžete objednať na [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).

## 10.3. Odstránenie spodnej plniacej komory

Pomocou nástroja na plniace komory odstráňte spodné sito plniacej komory zatlačením pozdĺž rýsky plniacej komory. Týmto spôsobom sa zástena vyklenie a odpojí od zárezu.

Vloženie novej obrazovky: Vkladanie obrazovky je jednoduchšie, ak bola predtým zakrivená a vložená zakrivenou stranou nahor. Pomocou nástroja Plniaca komora môžete stlačiť obrazovku naplocho tak, aby okraje obrazovky zapadli do drážky v spodnej časti plniacej komory.

## 11.1. Dávkovanie kapsúl a Magazin

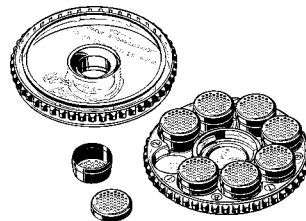

Dávkovanie kapsúl s časopisom

Pomocou dávkovacích kapsúl, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, môžete do dávkovacích kapsúl vopred naplniť mletý rastlinný materiál alebo aromatické oleje pomocou kvapkacích podložiek a uložiť ich do zásobníka. To uľahčuje manipuláciu.

## Plnenie dávkovacích kapsúl mletým rastlinným materiálom


Rastlinný materiál sa musí rozomlieť najprv pomocou priloženého mlynčeka na bylinky.

Dávkovacie kapsuly sa môžu naplniť mletým rastlinným materiálom na jednu kapsulu a uložiť do zásobníka ako rezerva.



Dávkovacia kapsula s odstráneným uzáverom


Rozdrvte rastlinný materiál a naplnite dávkovaciu kapsulu pomocou uzáveru zásobníka (lievik).

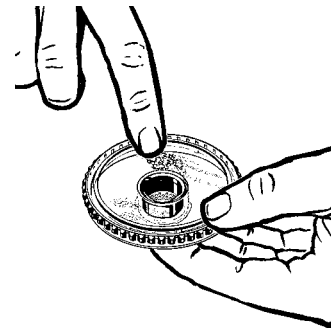

Dávkovacia kapsula počas plnenia Magazinové viečko (lievik)

Nasadte uzáver na dávkovacie viečko. Proces plnenia opakujte, kým nenaplníte požadované množstvo dávkovacích kapsúl a vložte ich do zásobníka. Do zásobníka sa zmestí až 8 dávkovacích kapsúl.

maximálne 5 kvapiek.

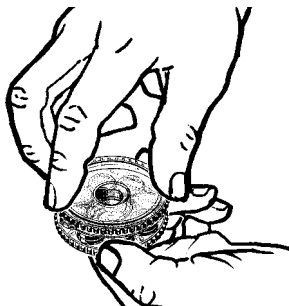

*Pripevnenie uzáveru zásobníka*

Po naplnení dávkovacích kapsúl otočte uzáver zásobníka a zatvorte ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.


#### Plnenie dávkovacích kapsúl aromatickými olejmi

Dávkovacie kapsuly s vloženým kvapkacím vankúšikom, ktoré sú k dispozícii ako prístupy, možno naplniť aromatickými olejmi a uložiť ich do zásobníka.



*Dávkovacia kapsula s odstráneným uzáverom a vloženou kvapkacou podložkou*

**!** Dbajte na to, aby ste odkvapkávaciú podložku nepreplnili. Môže obsahovať

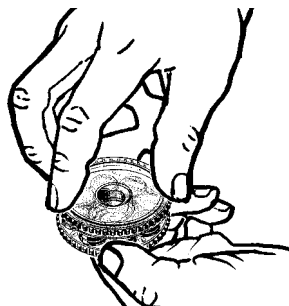

Nasad'te uzáver na dávkovacie viečko. Proces plnenia opakujte, kým nenaplníte požadované množstvo dávkovacích kapsúl a vložte ich do zásobníka. Do zásobníka sa zmestí až


#### Vloženie dávkovacích kapsúl

Chladiacu jednotku ~~otáčte~~ o 90° proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju opäť presunuli z odparovača MIGHTY.

*Odstránenie chladiacej jednotky (s nástkom)*

Dávkovacia kapsula vložte uzáverom smerom nahor do plniacej komory odparovača MIGHTY.

*Vložená dávkovacia kapsula*

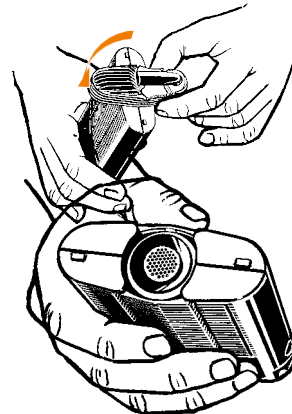

8 dávkovacích kapsúl.

*Pripevnenie uzáveru zásobníka*

Po naplnení dávkovacích kapsúl otočte uzáver zásobníka a zatvorte ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Potom znova namontujte chladiacu jednotku pomocou ro-  
otáčaním v smere hodinových ručičiek o  
90°.

Plniaca komora MIGHTY sa môže  
plniť aj priamo (bez dávkovacej  
kapsuly), pozri kapitolu 8. "Plnenie  
plniacej komory", strana 19.

Akonáhle je spodné sito plniacej  
komory upchaté alebo sa na ňom  
objavia usadeniny, je potrebné  
vyčistiť plniacu komoru. Na tento  
účel najprv odstráňte spodné sitko,  
ako je opísané v kapitole 10.3.  
"Demontáž spodného sitka plniacej  
komory", strana 26 a vyčistíte plniacu  
komoru pomocou vatovej tyčinky,  
ktorá bola namočená v alkohole.

Dbajte na to, aby sa do vnútra  
zariadenia nedostal alkohol. Po  
vyčistení je potrebné vložiť novú  
obrazovku.


**11.2. Jednorazový kus na pery na použitie v hy- gienike**

Kúsok na pery, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo, sa dodáva úplne nový a v nízko klíčkovom, ale nie úplne sterilnom stave.



Kúsok na perách je vybavený spätným ventilom. Tento spätný ventil znižuje nebezpečenstvo

potenciálnu kontamináciu vo vnútri chladiacej jednotky tým, že zabráni vdychovaniu vzduchu do chladiacej jednotky.

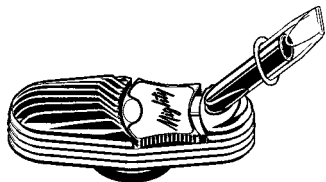

*Chladiaca jednotka s náustkom a náustkom na pery*

Kúsok na pery sa nasadí na rozložený náustok, posunie sa až na doraz a potom je pripravený na prevádzku.

Chladiacu jednotku s náustkom a náustkom na pery môže používať len jedna osoba.

Kúsok pera sa môže použiť na max. 4 hodiny po prvom použití, ak nie je poškodený a je čistý. Potom sa musí vyhodit' do domového odpadu a z hygienických dôvodov sa musí použiť nový kus pera.

Za každé ďalšie použitie nad tento rámec alebo za použitie poškodených a/alebo znečistených výrobkov zodpovedá používateľ.

V prípade ignorovania tohto odporúčania nenesieme žiadnu zodpovednosť.



Upozorňujeme, že poškodené alebo krehké časti pier sa nesmú používať.

**Napájací adaptér:**

Spotreba energie: 36 W

Napájacie napätie: 100-240 V / 50-60 Hz

Výstupné napätie: 12 V DC

**MIGHTY Vaporizer:**

Napájacie napätie: 12 V DC

Údaje o napätí sa nachádzajú na príslušných typových štítkoch zariadenia MIGHTY Odparovač a napájací adaptér.

Napájanie potrebné pre MIGHTY Vaporizer:

Prevádzková teplota: 36 W 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

**Teplota odparovania:**

nastaviteľná v rozmedzí približne 40 °C - 210 °C - 410 °C

Veľkosť: 14 x 8 x 3 cm (5,5 x 3,2 x 1,2 palca)

Hmotnosť: približne 235 g

Odpojte napájací adaptér zo sieťovej zásuvky, aby ste ho úplne odpojili od elektrickej siete.

Podlieha technickým zmenám.

**Patenty a dizajny:**

[www.storz-bickel.com/patents](http://www.storz-bickel.com/patents)

**Výrobca:**

Storz & Bickel GmbH & Co. KG

In Grubenäcker 5-9

78532 Tuttlingen, Nemecko

Zariadenia sú v súlade s týmito smernicami ES:

- DIN EN 60 335
- DIN EN 60 950
- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/ES

#### 14.1. Záruka

Storz & Bickel GmbH & Co. KG a Storz & Bickel America Inc. ako predávajúci týmto zaručujú zákazníkovi, že výrobok bude bez väd v súlade so špecifikáciami nemeckého práva a podľa našich Všeobecných obchodných podmienok (VOP), na ktorých je založená kúpna zmluva. Samozrejme, že spoločnosť Storz & Bickel bude podliehať záručnej oblasti len vtedy, ak si zákazník zakúpil výrobky priamo od nás. Ak sú výrobky zakúpené od tretích strán, záručné nároky možno uplatniť len voči týmto tretím stranám a spoločnosť Storz & Bickel nemôže poskytnúť žiadne informácie o obsahu takýchto nárokov.

Na vysvetlenie by sme chceli ešte raz poznamenať, že záruka sa vzťahuje len na odstránenie takých počítačových chýb, ktoré existujú napriek správne mu zaobchádzaniu s výrobkom s ohľadom na tento návod na použitie a ďalšie informácie poskytnuté používateľom. Bežné opotrebovanie výrobkov - a najmä batérií - sa podľa zákona o záruke nepovažuje za vadu. Ak zákazník poveril dokončením údržby alebo opravy výrobku tretie osoby alebo ak zákazník používa externé výrobky, záručné povinnosti spoločnosti Storz & Bickel budú existovať len vtedy, ak zákazník dokáže, že závada nebola spôsobená používaním externej služby alebo externého výrobku.

Spoločnosť Storz & Bickel rozhodne podľa vlastného uváženia, či chybu, na ktorú sa vzťahuje záručný zákon, odstráni opätovným spárovaním alebo dodaním nového výrobku zákazníkovi.

Akékoľvek záručné nároky je potrebné adresovať spoločnosti Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen. Americkí a kanadskí zákazníci by mali zasielať záručné nároky spoločnosti Storz & Bickel America Inc. 1078 60th Street, Suite A, Oakland, CA 94608. Pošlite nám kompletný chybný výrobok, nezobratý, spolu s faktúrou. Použite prosím vonkajší obal, ktorý by zabránil akémukoľvek poškodeniu počas prepravy.

Aby sme predišli nedorozumeniam, chceli by sme upozorniť, že všetky informácie o našich výrobkoch uvedené v tomto návode na použitie alebo inde nepredstavujú žiadnu záruku na vlastnosti alebo životnosť, pokiaľ sme na záruku na takéto vlastnosti alebo životnosť výslovne neodkázali.

#### 14.2. Zodpovednosť

Spoločnosť Storz & Bickel zodpovedá za všetky škody spôsobené zákazníkovi našimi výrobkami v súlade s nemeckým právom a podľa našich VOP. V rozpore s uvedenými ustanoveniami sme zodpovední len za škody spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nebanalivosťou, pokiaľ tieto škody nezahŕňajú smrť, zranenie osôb

alebo poškodenie zdravia, alebo ak zranenie súvisí



na základný zmluvný záväzok. V takýchto prípadoch budeme voči zákazníkoví zodpovední aj za jednoduchú nebanalitosť.

### 14.3. Autorské práva

Tento dokument je chránený autorským právom a nesmie sa používať ako celok ani po častiach podľa § 15 a nasl. UrhG (nemecký zákon o autorských právach) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Storz & Bickel.



EST. 2016

# CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop  
s konopnými produktmi pre zdravie

[www.canatura.com/sk](http://www.canatura.com/sk)

Autorské práva vyhradené