



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG



Crafty[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte a uložte si tento návod.

EST. 2016


CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Obsah	Strana
1. Prehľad produktov, rozsah dodávky4
2. Bezpečnostné odporúčania, vysvetlenie symbolov6
3. Zamýšľané použitie	10
4. Prehľadrastlín11
5. Faktory ovplyvňujúce odparovanie	12
6. Odparovač CRAFTY	12
7. Uvedenie do prevádzky a prevádzka15
7.1. Nabíjanie batérie	15
7.2. Vykurovanie	17
7.3. Nastavenie teploty	17
7.4. Obnovenie predvolených nastavení	17
8. Plnenie plniacej komory18
8.1. Pomoc pri plnení	19
8.2. Plnenie plniacej komory pomocou pomôcky na plnenie20
9. Aplikácia	21
10. Demontáž, čistenie a montáž22
10.1. Demontáž a opätovná montáž chladiaca jednotka CRAFTY23
10.2. Čisteniechladiacej jednotky CRAFTY25
10.3. Odstráneniesitkaspodnej plniacej komory25
11. CRAFTY App26
11.1. Predvolené nastavenia	26
11.2. Prepojenie odparovača CRAFTY so smartfónom26
11.3. Položky ponukyaplikácie CRAFTY27
11.4. Nastavenie teploty pomocouaplikácie CRAFTY28
11.5. Ďalšie individuálne nastavenia29
11.6. Položky ponuky pre zariadenie a informácie30
12. Technické špecifikácie	31
13. Vyhlásenie o zhode CE31
14. Záruka, zodpovednosť, opravárenský servis32

1. PREHĽAD PRODUKTOV CRAFTY VAPORIZER

Rozsah dodávky:

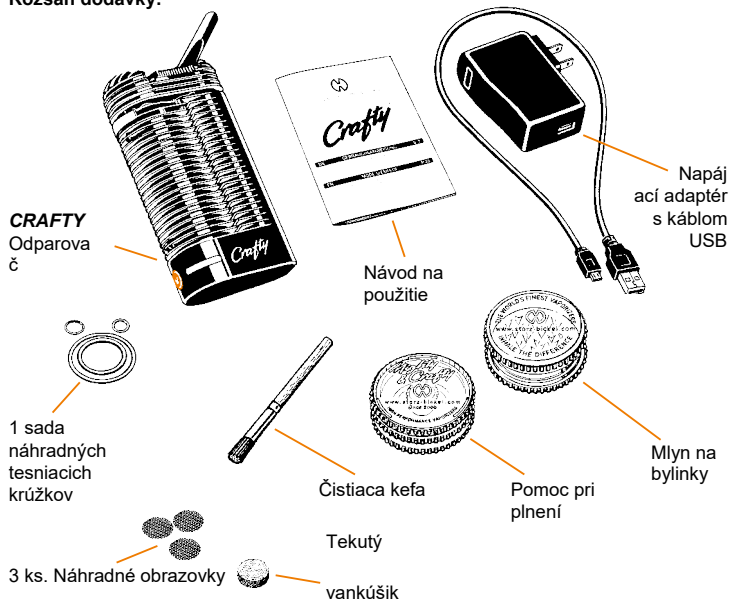

(voliteľné príslušenstvo: adaptér do auta)

Skontrolujte, či sú zahrnuté všetky komponenty. Ak nie, informujte o tom servisné stredisko spoločnosti Storz & Bickel.


V prípade technických problémov, otázok týkajúcich sa zariadenia, opráv, záručných reklamácií a likvidácie zariadenia by sa zákazníci v USA a Kanade mali obrátiť na túto adresu:

Storz & Bickel America, Inc. - 1078 60th Street, Suite A - Oakland, CA 94608 Tel: 510-451-1553 - Fax: 510-451-2053
e-mail: service-america@storz-bickel.com

Všetci ostatní zákazníci by sa mali obrátiť na túto adresu:

1. PREHĽAD PRODUKTOV CRAFTY VAPORIZER

Funkčné prvky odparovača CRAFTY:

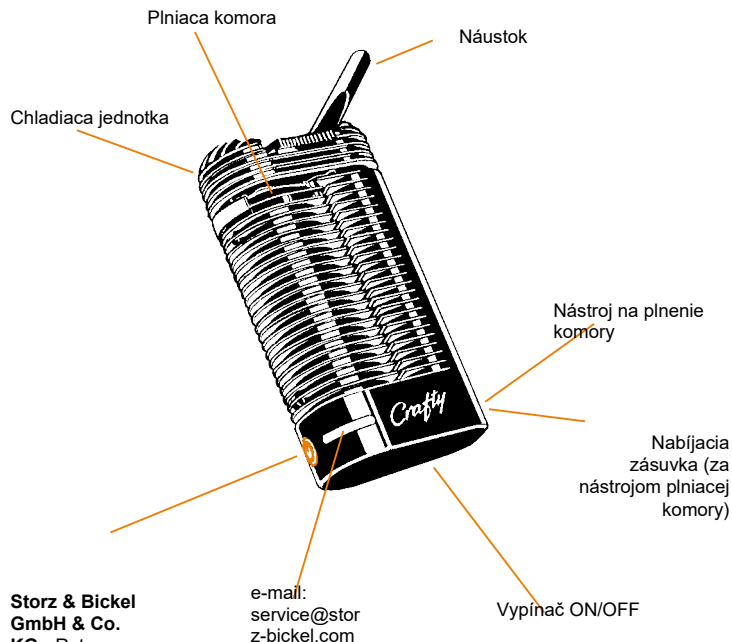

Storz & Bickel GmbH & Co. KG - Rote Strasse 1 - 78532 Tuttlingen, Nemecko Tel: +49-7461-969707-0 - Fax: +49-7461-969707-7

LED displej

T
ypový
šítok
(na
spodn
ej
strane
)



Pred použitím zariadenia si dôkladne a pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania.

Tento návod na použitie je dôležitou súčasťou odparovača a napájacieho adaptéra a musí byť poskytnutý používateľovi.

Pokyny uvedené v tomto návode na použitie sa musia prísne dodržiavať, pretože sú mimoriadne dôležité.

dôležité na zaistenie bezpečnosti počas inštalácie, používania a údržby odparovača a napájacieho adaptéra.

Túto brožúru si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Aktuálne pokyny na používanie systému CRAFTY si môžete stiahnuť na stránke www.storz-bickel.com.



Vysvetlenie symbolov

Pozorne sa riadte týmito pokynmi!



Bezpečnostné odporúčania!

Aby nedošlo k poraneniu osôb a poškodeniu zariadenia, je nutné dodržiavať pokyny označené týmto symbolom.



Poznámka/Tip!

Tento symbol vám vždy poskytne technické informácie alebo užitočné tipy týkajúce sa odparovača.



Symbol výrobcu - vedľa symbolu je uvedený názov a adresa výrobcu



Zariadenie bolo zavedené po 13. auguste 2005. Nesmie sa vyhadzovať do bežného domového odpadu. symbol X na nádobe na odpadky upozorňuje na nutnosť likvidácie tohto zariadenia oddelene. Zariadenie obsahuje zabudovanú dobijateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá sa musí pred likvidáciou vybiť.



Symbol zhody EÚ:

6



Národne uznávané skúšobné laboratórium: ďalšie požiadavky UL 499 a CAN/CSA-C22.2 č. 64 boli testované na základe normy EN 60335-1.



Bezpečnosť testovaná a výroba monitorovaná spoločnosťou TUEV SUED Nemecko



Pozor! Horúce povrchy!
Nedotýkajte sa kovových



časť! Chráňte pred

slnečným žiarením.

Výrobca týmto symbolom potvrdzuje zhodu výrobku s platnými európskymi smericami a normami.

7

Chráňte pred vlhkosťou a

vlhkosťou. DC (jednosmerný prúd)

Nasledujúce symboly sa týkajú napájacieho adaptéra:

Zariadenie bezpečnostnej kategórie II

Značka UL Recognized Component: Tento symbol označuje, že príslušné zariadenia sú uvedené v zozname UL.

UL - Underwriters Laboratories: Tento symbol označuje, že príslušné zariadenia sú uvedené v zozname UL.

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Úroveň účinnosti 5
Účinnosť napájacieho
adaptéra

Symbol vyhlásenia o zhode FCC (schválenie
elektromagnetického rušenia v USA)



RoHS



2. SA FETYREKOMENDÁCIÍ



Zariadenia s týmto symbolom sa môžu používať len v domácnosti (v suchom prostredí).



Symbol blesku s hrotom šípky v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v kryte systému, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Čínsky povinný certifikát (CCC) je certifikačný systém, ktorý sa uplatňuje v Číne.

Bezpečnostné odporúčania

- Obalový materiál (plastové vrecká, škatule atď.) sa musí uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavuje potenciálny zdroj nebezpečenstva.
- Osoby, ktoré potrebujú pomoc, musia byť počas aplikácie pod neustálym dohľadom. Takéto osoby často podceňujú nebezpečenstvo (napr. uškrtenie USB káblom napájacieho adaptéra), čo vedie k zraneniam.
- Zariadenie obsahuje malé časti, ktoré môžu zablokovať dýchacie cesty a viesť k uduseniu. Preto dbajte na to, aby ste vaporizér a príslušenstvo vždy uchovávali mimo dosahu detí a dočítat.
- Pri nabíjaní batérie používajte len napájací adaptér dodaný s odparovačom alebo adaptér do auta, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo od spoločnosti Storz & Bickel. Použitie výrobkov z iných zdrojov môže batériu poškodiť.
- Ak máte akékoľvek obavy, opýtajte sa odborníka, aby skontroloval, či je elektrický systém v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi.
- Ak sa počas prevádzky vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite vyťahnite napájací adaptér zo zásuvky.
- Kábel USB napájacieho adaptéra musí byť odvinutý po celej dĺžke (vyhnite sa zrolovaniu a položeniu cievok cez seba). Nesmie byť vystavený žiadnym nárazom a musí sa uchovávať mimo dosahu detí. Taktiež sa nesmie uchovávať v blízkosti tekutín alebo zdrojov tepla a nesmú byť poškodené. Kábel USB napájacieho adaptéra nenavíjajte pevne, neťahajte ho za ostré hrany a nikdy ho nemačkajte ani neohýbajte. Ak je sieťový USB kábel poškodený, obráťte sa na naše servisné stredisko, ktoré ho vymení. Nikdy sa nepokúšajte opravovať USB kábel sieťového adaptéra sami!
- Používanie viacerých zásuviek

2. SA FETYREKOMENDÁCIÍ

je potrebné, aby sa používali len výrobky s certifikátom kvality (napr. UL, IMQ, VDE, +S atď.) za predpokladu, že špecifikovaný výkon presahuje výkon požadovaný (A=Ampér) pripojenými zariadeniami.

- Po použití musí byť odparovač umiestnený na stabilný, rovný povrch. Používať len v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (rúry, kachle, krby) a na miestach, kde okolitá teplota môže-
- a/alebo predžŕovacích káblov sa neodporúča.
- Odparovač sa nikdy nesmie opravovať ani prepravovať, keď je pripojený napájací adaptér.
- Odparovač a napájací adaptér sa nikdy nesmú používať, ak je kábel USB napájacieho adaptéra poškodený.
- Do otvorov zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
- Vaporizér nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Po použití vypnite ohrievač. neklesne pod +5°C. Odparovač a napájací adaptér skladujte na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb. Nemôže sa používať na vlhkých miestach (napríklad v kúpeľniach atď.).
- Odparovač nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov, ako sú napríklad záclony, obrusy alebo papier.
- Odparovač a napájací adaptér uchovávajú mimo dosahu domácich zvierat (napr. škrečkov, myši) a iných zvierat, ktoré by mohli poškodiť izoláciu USB kábla napájacieho adaptéra.
- Odparovač a napájací adaptér môže opravovať iba naše servisné stredisko. Nesprávne vykonané opravy bez použitia originálnych náhradných dielov môžu byť pre používateľa nebezpečné.
- Pri otvaraní napájacieho adaptéra hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, pretože sú vystavené súčiastkam a spojom pod napätím.

Ventilačné otvory a výstup horúceho vzduchu odparovača sa nesmú zatvárať, zakrývať ani blokovať počas používania zariadenia ani počas jeho chladnutia.

Pozor! Horúce povrchy!

Plniaca komora je vyrobená z kovu; nedotýkajte sa jej, keď je horúca.

Pred čistením odpojte napájací adaptér zo zásuvky. Odparovač a napájací adaptér čistíte len suchou handričkou - alebo vlhkou handričkou, ak je to nevyhnutne potrebné. Vaporizér ani napájací adaptér nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny, ani ho nečistíte priamym prúdom vody alebo pary.

Odparovač a napájací adaptér sa nesmú používať vo vlhkom alebo mokrom prostredí.

Odparovač ani napájací adaptér nevystavujte dažďu. Nepoužívajte ho v kúpeľni alebo nad vodou.



2. SAFETYREKOMENDÁCII

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte odparovača alebo napájacieho adaptéra mokrymi alebo vlhkými časťami tela.
- ▶ Nikdy nepoužívajte odparovač ani napájací adaptér, keď je mokrý alebo vlhký. Ak sa Vaporizer alebo napájací adaptér namočí, musí ho skontrolovať naše servisné stredisko, či nepoškodil elektrické komponenty.
- ▶ Nepoužívajte v prostredí s rizikom výbuchu alebo vznietenia.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby odparovač alebo napájací adaptér používali deti alebo nequalifikované osoby.
- ▶ Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely Storz & Bickel.



Výrobca nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia osôb spôsobené nevhodným, nesprávnym alebo nezodpovedným používaním.

3. POUŽÍVANIE PREDPOKLAD

Vaporizér **CRAFTY** uvoľňuje frakcie alebo vône z nižšie uvedených bylín a iných rastlinných materiálov. Tieto aromatické látky sa uvoľňujú prostredníctvom odparovania ohriateho vzduchu a môžu sa priamo inhalovať.

Zariadenie sa môže používať len s odporúčanými odparovacími médiami. Použitie iných látok môže predstavovať zdravotné riziko.

Vaporizér **CRAFTY** nie je určený na lekárske/terapeutické účely.

4. OVEREJNOSŤ PLÁN

Nižšie je uvedený prehľad rastlín, ktoré sú vhodné na vaporizáciu vo vaporizéri **CRAFTY**.

Aromatické a vonné látky z nižšie uvedených rastlinných materiálov sa môžu odparovať.*

Akékoľvek iné použitie je nevhodné a potenciálne nebezpečné.

Informácie a aktuálne novinky o rastlinách vhodných na vaporizáciu budú zverejnené na www.storz-bickel.com.

Botanický	Časť	Teplota- názov použité rastl	Názov rastliny ina
Eukalyptus	Eucalyptus	globulus	listy 130°C (266°F)
Chmeľ	Humulus		
	lupulus	šištičky	154°C (309°F) Rumanček Matriarca
chamomilla	kvety	190°C (374°F)	Levandula Lavandula angustifolia
kvety	130°C (266°F)	Medovka lekárska	
	listy	142°C (288°F)	Šalvia lekárska listy 190°C ()
	374°F	Tymián Thymus	vulgaris
	bylina	190°C (374°F)	



VAROVANIE:

Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Je možné, že niektoré rastliny môžu u používateľa vyvolať alergické reakcie.

Ak k tomu dôjde, naliehavo sa odporúča zdržať sa ďalšieho používania takýchto rastlín.

Používajte len tie časti rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname a ktoré boli overené podľa európskych alebo iných farmaceutických predpisov, pokiaľ ide o pravosť, čistotu a patogénne zárodky. Takéto rastliny alebo časti rastlín môžete zakúpiť v lekárňach.*

Je dôležité dodržiavať nasledujúce pokyny, aby ste odparovač **CRAFTY** nastavili na rastlinný materiál čo najlepšie podľa vašich osobných požiadaviek.

*Toto vyhlásenie nebolo vyhodnotené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv. **CRAFTY** Vaporizer nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určený na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek ochorení.

5. SKUTOČNOSŤ INFLUENCIEVAPORIZÁ

Množstvo uvoľňovaných vôní a aróm môže byť ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

1. Kvalita: Množstvo arómy alebo vône obsiahnutej v príslušnom rastlinnom materiáli, ktoré sa dá vylúhovať.
2. Množstvo: Množstvo odparovacieho materiálu v plniacej komore.
3. Povrch: Čím jemnejšie je rastlina rozomletá, tým väčší je jej povrch a tým viac aróm a frakcií sa môže uvoľniť počas odparovacieho cyklu.
4. Teplota: Čím vyššia je teplota, tým viac vôní a aróm sa uvoľní naraz.

Upozornenie: Zvyšovanie teploty by malo byť poslednou možnosťou, pretože rastlinný materiál pri vyššej teplote chutí viac opožarane.

Keďže sa rastlinné zložky uvoľňujú šetrným spôsobom, cyklus odparovania sa môže opakovať s rovnakým obsahom v plniacej komore. V závislosti od štyroch vyššie opísaných faktorov sa obsah plniacej komory môže použiť viackrát, kým sa vôňa a aromatické látky úplne neuvolnia.

Ak sa pri najvyššej teplote už nevytvorí žiadna para, potom je odparovací materiál úplne vyčerpaný a musí sa nahradiť novým materiálom. Na dosiahnutie najlepších výsledkov arómy sa však odporúča vymeniť odparovací materiál pred týmto bodom.

6. KRAFTY VA PO RIZÉR

Balenie obsahuje všetky komponenty, ako aj návod na použitie. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie.

Odparovač a príslušenstvo vyberte z krabice. Ihneď po vybalení skontrolujte, či sú odparovač, príslušenstvo, napájací adaptér a zástrčka zariadenia súčasťou dodávky a či fungujú správne. Ak zistíte nejaké závažné, okamžite o nich informujte predajcu alebo dodávateľa.



Obalový materiál (plastové vrecká, škatule atď.) sa musí uchovávať mimo dosahu detí, dren, pretože je potenciálnym zdrojom dan-ger.

Obalový materiál zlikvidujte správnym a ekologickým spôsobom.

Odporúčame uschovať originálny obal pre prípad, že by bol neskôr potrebný (preprava, servisné stredisko Storz & Bickel atď.).

6. KRAFTY VA PO RIZÉR

Pripojenie napájania

Pred pripojením odparovača sa uistite, že informácie uvedené na typovom štítku napájacieho adaptéra zodpovedajú miestnemu napájaciemu napätiu.

Všetky časti elektrického systému musia byť v súlade s aktuálne platnými úradnými predpismi.

Vyhrievaný odparovač umiestnite len na pevný, stabilný povrch, nie na mäkký alebo na teplo citlivý materiál.

Dbajte na to, aby sa kábel USB napájacieho adaptéra nepoškodil zalomením, zovretím alebo vytiahnutím.



Nesprávna inštalácia môže viesť k poraneniu osôb alebo k materiálnym škodám, za ktoré

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Použitie a prevádzka



Tento odparovač bol vyvinutý na odparovanie rastlinných materiálov uvedených v zozname rastlín nad

pohľad. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a potenciálne nebezpečné.

Používateľ by sa mal vždy riadiť pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie a údržbu.

Ak máte akékoľvek obavy alebo ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite odparovač vypnite a vytiahnite kábel napájacieho adaptéra, ak sa používa, zo zásuvky.

sami. Kontaktujte priamo naše servisné stredisko.

Po použití odparovača a napájacieho adaptéra ich nechajte vychladnúť pred uložením.

Úložisko

Odparovač a napájací adaptér skladujte na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb.

V prípade problémov

Ak sa napájací adaptér používal, odpojte ho zo zásuvky a zabezpečte, aby nikto nemohol odparovač znovu pripojiť k elektrickej sieti bez toho, aby si to všimol.

Pred akoukoľvek údržbou je potrebné odparovač vypnúť a odpojiť napájací adaptér od elektrickej siete.

Vaporizér vložte do pôvodného obalu alebo ho riadne zabaľte do iného obalového materiálu a pošlite ho do nášho servisného strediska.

zrušenie nároku na záruku.

Možné poruchy / riešenie problémov

Problém	Možná príčina/náprava
CRAFTY sa nedá zapnúť.	Skontrolujte, či je batéria zariadenia CRAFTY nabitá. Ak odparovač stále nefunguje, zariadenie je chybné. V takom prípade sa okamžite obráťte na naše servisné stredisko.
LED displej CRAFTY bliká striedavo červeno/modro.	Teplota batérie je buď príliš vysoká, alebo príliš nízka. Nechajte horúci odparovač vychladnúť alebo studený odparovač zohriať.
Displej LED CRAFTY bliká modro.	Batéria je úplne vybitá. Pripojte nabíjačku.
LED displej CRAFTY bliká striedavo červeno/zeleno.	Napájací adaptér alebo kábel USB nie je vhodný. Použite originálny napájací adaptér Storz & Bickel a USB kábel alebo adaptér do auta.
LED displej CRAFTY bliká striedavo červeno/oranžovo.	Odparovač je chybný. V takom prípade ho bezodkladne odpojte od elektrickej siete a ihneď kontaktujte naše servisné stredisko.



Ak predchádzajúce typy neprinesú požadované výsledky alebo ak sa vyskytnú iné chyby alebo problémy

ktoré tu nie sú uvedené, odpojte napájací adaptér a okamžite kontaktujte naše servisné stredisko.



Neotvárajte odparovač ani napájací adaptér! Bez špeciálnych nástrojov a špecializovaných

vedomosti, akýkoľvek pokus o otvorenie niektorého z týchto zariadení spôsobí ich poškodenie. Takýto pokus bude mať za následok



Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru

Vaporizér **CRAFTY** umiestňujte len na tvrdý, žiaruvzdorný, rovný a stabilný povrch, nikdy nie na mäkký povrch alebo horľavý materiál. Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na napájacom adaptéri. Napájací adaptér a USB kábel musia byť v bezchybnom stave. Napájací adaptér pripájajte len do správne nainštalovanej zásuvky.

7.1. Nabíjanie batérie

Stav nabitia batérie signalizuje modré svetlo na displeji LED.

Vysvetlenia na displeji batérie počas nabíjania:

Stále modré svetlo: batéria je úplne nabitá.

Modrá, pomaly blikajúca kontrolka: batéria je nabitá na 61 až 96 %.

Modrá, rýchlo blikajúca kontrolka: batéria je nabitá na 31 až 60 %.

Modré blikanie: batéria je nabitá na 30 %.

Vysvetlenie zobrazenia batérie po vypnutí:

Stále modré svetlo: batéria je nabitá na 64 až 100 %.

Modrá, pomaly blikajúca: batéria je nabitá na 32 až 64 %.

Modrá, rýchlo blikajúca: batéria je nabitá na 1 až 32 %.

■ Nesnažte sa odstrániť závalu sami. Obráťte sa na naše servisné stredisko.

Likvidácia

■ Ak je odparovač alebo napájací adaptér neopraviteľne poškodený, jednoducho ich nevyhadzujte. Keďže sú vyrobené z vysokokvalitných, úplne recyklovateľných súčiastok, mali by sa odovzdať do strediska na recykláciu materiálov vo vašom meste alebo poslať na likvidáciu do nášho servisného strediska.

■

Modré blikanie: batéria je úplne vybitá

Skontrolujte, či kryty Vapozorizéra a napájacieho adaptéra nevykazujú známky poškodenia.

pred použitím alebo nabíjaním. Odparovač sa nesmie nabíjať a odparovač ani napájací adaptér sa nesmú používať, ak sú poškodené.

Nabíjanie batérie nového výrobku je až na 80 %. Pred prvým použitím ho úplne nabite.

Čas nabíjania batérie závisí od toho, aká je stará a ako vysoko je nabitá pri štarte; ak je batéria úplne vybitá, trvá to približne dve hodiny.

Pripojte kábel USB k zásuvke nabíjania odparovača a k napájaciemu adaptéru. Napájací adaptér potom zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.

Poznámka: Po zapojení napájacieho adaptéra do elektrickej siete sa na chvíľu rozsvieti zelená/červená/modrá LED dióda a odparovač krátko zavibruje. Služi to ako kontrola funkčnosti a signalizuje, že sa začala nabíjacia operácia.

Kontrolka LED sa rozsvieti a začne blikať,

t. j. batéria sa nabíja. Hneď ako je batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania prestane blikať a začne svietiť stálym modrým svetlom.


Po dokončení nabíjania najprv odpojte napájací adaptér od sieťovej zásuvky a potom odpojte od naparovača.





Batériu možno nabíjať aj prostredníctvom voliteľného adaptéra do auta. Pripojte auto

Adaptér pripojte k zásuvke Vaporizéra pomocou kábla USB a potom zapojte adaptér do zásuvky zapaľovača cigariet v aute alebo do akejkoľvek inej vhodnej 12 V zásuvky. Nabíjanie a dokončenie prevádzky vykonajte rovnakým spôsobom ako pri použití sieťového adaptéra (pozri časť 7.1. "Nabíjanie batérie").

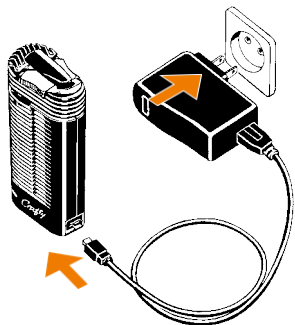

Pripojenie odparovača pomocou napájacieho adaptéra alebo adaptéra do auta



Batérie sú špeciálne upravené spotrebné predmety, ktoré sa dajú vymeniť len

Storz & Bickel, keď sa im zašle **CRAFTY** Va- porizer.

Akýkoľvek pokus zákazníka o opätovné umiestnenie batérie je potenciálne nebezpečný a vedie k strate akýchkoľvek nárokov v rámci záruky a zbavuje spoločnosť Storz & Bickel akejkoľvek zodpovednosti.

Sieťová prevádzka

Vaporizér **CRAFTY** nie je možné prevádzkovať s napájacím adaptérom alebo adaptérom do auta, ak je batéria úplne vybitá. Batéria sa musí najprv aspoň čiastočne nabiť. Postupujte tak, ako je popísané v časti 7.1. "Nabíjanie batérie" a potom odparovač pripojte.

Automatické vypnutie

Automatické vypnutie slúži na šetrenie kapacity batérie, aby sa odparovač mohol používať čo najdlhšie bez nabíjania.

Zariadenie sa automaticky vypne minútu po poslednom stlačení tlačidla alebo po poslednej aplikácii. Vypnutie odparovača je signalizované krátkou vibráciou a zobrazením nabitého stavu.



Krátkym stlačením spínača ON/OFF počas prevádzky môžete resetovať automatické prepínanie na jednu minútu.

7.2. Vykurovanie Up

Vaporizér **CRAFTY** poskytuje dve úrovne teploty, ktoré sú nastavené z výroby: Základná teplota je 180 °C a posilňovacia teplota 195 °C.



Základnú teplotu aj teplotu posilňovača možno meniť pomocou smartfónu a

Aplikácia **CRAFTY** (pozri časť 11.4. "Nastavenie teploty pomocou aplikácie **CRAFTY**").

Zapnite zariadenie (odporúča sa zahrievanie odparovača s plnou plniacou komorou a namontovanou chladiacou jednotkou). Na tento účel stlačte oranžový vypínač ON/OFF aspoň na pol sekundy. Vaporizér zareaguje krátkou vibráciou. Vibrácia sa neuskutoční v prípade poruchy.

LED displej indikuje prevádzku ohrevu až do základnej teploty stálym červeným svetlom. Zahrievanie výmenníka tepla môže trvať až dve minúty v závislosti od nastavenej teploty a úrovne nabitia batérie. Po dosiahnutí základnej teploty je to signalizované krátkou dvojitou vibráciou a stálym zeleným svetlom.

Ak základná teplota už nedokáže zabezpečiť dostatočné odparovanie, je možné aktivovať zvyšovaciu teplotu dvojitým kliknutím na oranžovo sfarbený prepínač ON/OFF. LED dióda zobrazuje operáciu ohrevu pre zvyšovaciu teplotu pomocou

červený blikajúci signál. Po dosiahnutí teploty posilňovača sa to signalizuje krátkou dvojitou vibráciou a zeleným blikajúcim signálom.

7.3. Nastavenie teploty

Úroveň pre základnú a zvýšenú teplotu možno meniť pomocou smartfónu a aplikácie **CRAFTY**. Pozri časť 11. "Aplikácia **CRAFTY**"


7.4. Obnovenie predvolených nastavení

Je možné obnoviť nastavenia (pozri časť 11.1. "Predvolené nastavenia"), ktoré boli zmenené pomocou aplikácie **CRAFTY**. Reset sa vykoná stlačením tlačidla ON/OFF na desať sekúnd, keď je odparovač **CRAFTY** zapnutý.

Ak bolo tlačidlo ON/OFF stlačené po dobu desiatich sekúnd, signalizácia resetu sa vykoná nasledujúcou sekvenciou svetiel: červená/zelená/modrá/červená/zelená/modrá/červená/zelená/modrá. Počas bežiackej sekvencie svetiel odparovač **CRAFTY** aj vibruje.

8. PREDSTAVENIE PREDSTAVEB

Chladiacu jednotku otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju mohli odpojiť od odparovača.

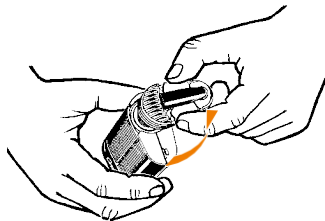

Odstránenie chladiacej jednotky (s náustkom)

Plniacu komoru vždy naplňte mletým rastlinným materiálom až po plastový okraj. Nestláčajte

rastlinného materiálu príliš veľa, aby sa zbytočne nebránilo prúdeniu vzduchu. Odstráňte prebytočný rastlinný materiál, ktorý zostal okolo plniaceho otvoru, aby bol čistý a umožnil montáž chladiacej jednotky.





Ak je plniaca komora naplnená len čiastočne, môže dôjsť k posunu odparovaného materiálu

horúci vzduch potom obchádza odparovací materiál, takže nemôže dôjsť k va- porizácii.



Správne naplnená plniaca komora

Ak sa plniaca komora nemá úplne naplniť, odporúča sa umiestniť na bylinky priloženú tekutú podložku a potom namontovať chladiacu jednotku na odparovač.

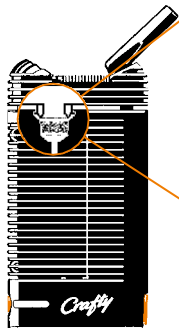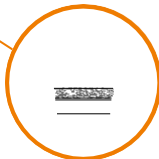

8. PREDSTAVENIE PREDSTAVEB




Dbajte na to, aby sitá neboli zakryté rastlinným materiálom. Aby ste zaručili opti-

mal výsledky, odporúčame čistiť obrazovky po každom odparovanom cykle priloženou čistiacou kefkou.

Najmä horné sito sa môže upchať rastlinným materiálom, čo sťažuje vdychovanie. V takom prípade odstráňte sitko podľa bodu 10. (Demontáž, čistenie a montáž) a vyčistite alebo vložte novú zástenu.

Potom chladiacu jednotku opäť namontujte otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.

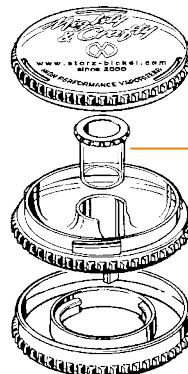

Horný uzáver

Zástrčka

Misa

Spodný uzáver

8.1. Plnenie Pomoc

Plniaca pomôcka dodávaná s prístrojom uľahčuje plnenie plniacej komory a slúži ako zásobník na prepravu a skladovanie rastlinného materiálu už pomletého v mlynčeku na bylinky.

Ak chcete naplniť pomôcku na plnenie, odstráňte vrchný uzáver a naplňte misku vrátane zátky mletým rastlinným materiálom. Vráťte uzáver nahor a zatvorte ho.



Naplnenie pomôcky na plnenie (odstránený horný uzáver)

8.2. Plnenie plniacej komory pomocou pomôcky na plnenie


Vyberte chladiacu jednotku z vaporizéra a odstráňte všetky zvyšky, ktoré sa môžu nachádzať v plniacej komore. Pomôcť vám pri tom môže nástroj na plniace komory.

Odstraňte spodný uzáver plniacej pomôcky otočením proti smeru hodinových ručičiek. Umiestnite plniacu pomôcku na odparovač a pripevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek. Odstráňte horný uzáver z plniacej pomôcky. Vytiahnite zátku a pomocou nej naplňte časť rastlinného materiálu cez stredový otvor do plniacej komory.


! Uistite sa, že plniaca komora nie je preplnená (pozri časť 8. "Plnenie plniacej komory Komora").

Naplňte plniacu pomôcku až po spodný okraj (pozri náčrt vpravo "Spodný okraj plniacej pomôcky musí byť nad hornou úrovňou rastlinného materiálu")!

Preplnenie vedie k upchatiu sít a môže sťažiť vdychovanie.

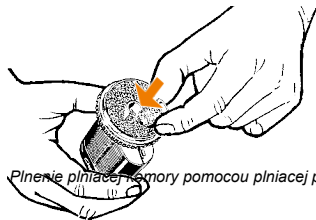

Plnenie plniacej komory pomocou plniacej pomôcky

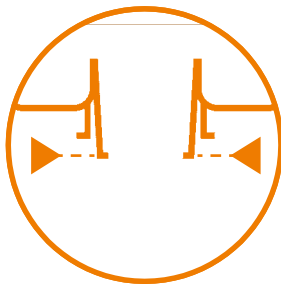

Spodný okraj plniacej pomôcky musí byť nad hornou úrovňou rastlinného materiálu

Potom znova zasuňte zátku do stredového otvoru a naskrutkujte horný uzáver plniacej pomôcky. Odskrutkujte plniacu pomôcku otočením o 90° a opäť naskrutkujte spodný uzáver. Potom opätovne namontujte chladiacu jednotku otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.


Namontujte chladiacu jednotku na odparovač a zahrejte ju. Tým sa zabezpečí, že plniaca komora aj materiál, ktorý sa má odparovať, sú predhriate a odparovanie sa môže začať hneď po ukončení procesu zahrievania.



Pozor! Horúci povrch!

Po použití **CRAFTY** Vaporizéra sa nedotýkajte žiadnych komponentov plniacej komory, kým sa opäť ochladili.

Keď vaporizér dosiahne nastavenú teplotu (stála zelená kontrolka pre základnú teplotu a blikajúca zelená pre zvýšenú teplotu, pričom každú z nich sprevádza aj krátka dvojitá vibrácia) a náustok je zložený, môže sa začať proces inhalácie.

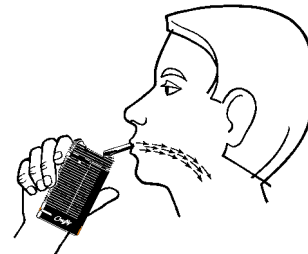

Používanie odparovača **CRAFTY**

Veďte náustok medzi pery a pomaly a rovnomerne vdychujte niekoľko sekúnd.

Všimnite si, prosím, nasledujúce informácie o tvorbe pary: čím intenzívnejšia je para, tým viac sa zhoršuje chuť.



Veľmi vysoká intenzita (alebo denzita) výparov môže viesť k podráždeniu dýchacích ciest v dôsledku koncentrácie vône a arómy.

V tomto prípade by sa mala znížiť teplota, aby sa znížila intenzita výparov (pozri časť 11.4. "Nastavenie teploty pomocou **CRAFTY** App").



Vdychujte len polovicu množstva vzduchu, ktoré bežne zvládnete. Zadržte dych na niekoľko sekúnd.

a pomaly vydychujte. Odporúča sa zámerné sústrediť na dýchanie.

Po odparovaní odparovač **CRAFTY** vypnite. Na tento účel stlačte oranžový vypínač na aspoň pol sekundy. Vaporizér potvrdí vypnutie krátkou vibráciou.

Pred zabalením nechajte odparovač vychladnúť.

10. DEMONTÁŽ, ČISTENIE A MONTÁŽ

Pri ochladzovaní výparov je možné, že malá časť sa zrazí na vnútorných povrchoch chladiacej jednotky.

Súčasti chladiacej jednotky vrátane náustku sa musia pravidelne dôkladne čistiť, aby sa zaručila správna funkcia a čistá chuť.

Z hygienických dôvodov je potrebné tieto komponenty vyčistiť aj vtedy, keď má odparovač používať iná osoba.



Kondenzát môže byť lepkavý. Chladiaca jednotka sa dá ľahšie demontovať pri prvom zahriatí.

Prehľad produktov chladiacej jednotky CRAFTY

Chladiaca jednotka pozostáva z:

Zámok uzáveru

Náustok

Tesniaci krúžok

náustku Krytka


chladiacej jednotky

Základný tesniaci krúžok (malý)

Základňa chladiacej jednotky

Horné sito (hrubé)

Základný tesniaci krúžok (veľký)

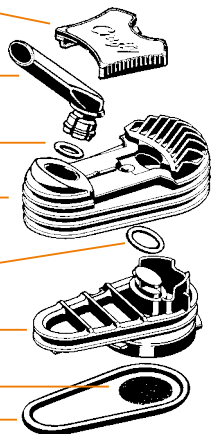


22

10. DEMONTÁŽ, ČISTENIE A MONTÁŽ

10.1. Demontáž a opätovná montáž chladiacej jednotky CRAFTY


Chladiacu jednotku otočte o 90° proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju mohli odpojiť od odparovača.

Vytiahnite náustok z uzáveru chladiacej jednotky, mierne sa pritom otočte dopredu a dozadu a stiahnite tesniaci krúžok náustku.

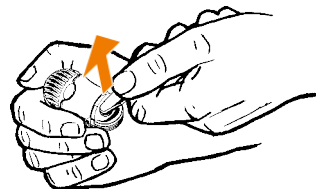

Vytiahnutie náustka z uzáveru chladiacej jednotky

Zámok uzáveru otvorte potiahnutím dozadu.

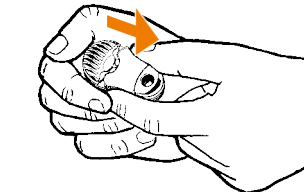


Otvorenie uzáveru

Z uzáveru odstráňte zámok uzáveru potiahnutím na jednej strane.



Ak sa chladiaca jednotka musí ponoriť do alkoholu (etanolu), uzáver musí byť len odstránený z chladiacej jednotky. Bývalý kontakt s alkoholom môže viesť k vybieleniu štítku Cap Lock alebo k rozpadu lepidla.

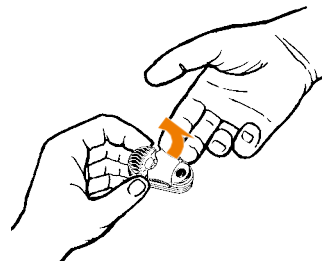

Odstránenie uzáveru


Oddel'te kryt chladiacej jednotky od základne chladiacej jednotky tak, že ho stiahnete smerom nahor.

23




Vytiahnite chladiacu jednotku
Viečko zo základne chladiacej jednotky

Odstráňte veľký a malý základný tesniaci krúžok. Pomocou nástroja na plniace komory vysuňte veľký tesniaci krúžok zo zárezu.

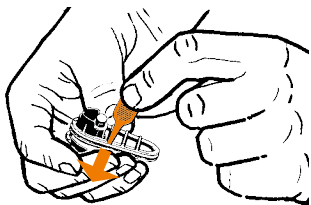

Odstránenie veľkého základného tesniaceho krúžku

Pomocou dodaného nástroja na plniace komory vytlačte horné sito zhora smerom nadol z uzáveru plniacej komory.

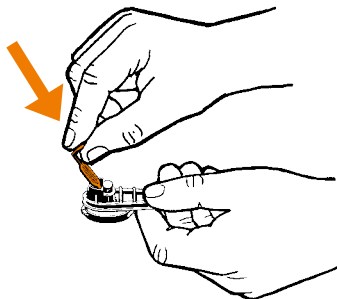

Vytlačenie hornej obrazovky

Zostavte ho v opačnom poradí.

! Pri montáži skontrolujte, či sú tesniace krúžky správne nasadené. Tesnenie náustku Najmä krúžok musí úplne zapadnúť do uzáveru a nesmie byť viditeľný.


Horné tienidlo sa musí opatrne zasunúť do pripravenej drážky. Nedodržanie tejto požiadavky môže spôsobiť, že sa do chladiacej jednotky dostanú častice rastlín, ktoré ju zablokujú alebo sa vdýchnu.

10.2. Čistenie chladiacej jednotky CRAFTY

Chladiacu jednotku je možné rozobrať raúčely čistenia a potom ju opäť zložiť (pozri časť 10.1. "Rozobratie a opätovné zloženie chladiacej jednotky CRAFTY").

Na čistenie možno použiť čistiacu kefku, vatové tampóny a papierové alebo bavnené uteráky. Ako rozpúšťadlo odporúčame alkohol (etanol) alebo teplú vodu s umývacím prostriedkom.

Pre optimálne prúdenie vzduchu sa uistite, že chladiaca jednotka a náustok sú čisté a nezablokované nečistotami.

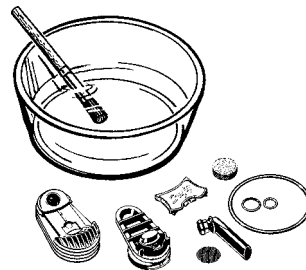

Ručné čistenie demontovanej chladiacej jednotky

! Žiadne plastové komponenty neponárajte do alkoholu alebo etanolu na dlhšie ako hodinu. Dlhší kontakt s alkoholom alebo etanolom môže viesť k odfarbeniu alebo poškodeniu plastových častí.

Pred montážou nechajte všetky súčasti riadne vyschnúť.

Po vyčistení skontrolujte všetky súčasti, či nie sú povrchovo poškodené, natrhnuté, zmäknuté alebo stvrdnuté, znečistené, skreslené a odfarbené, a poškodené súčasti odložte.

! **Varovanie! Alkohol (etanol) je horľavý a môže sa ľahko vznietiť.**

! Sady nových chladiacich jednotiek si môžete objednať na www.storz-bickel.com.

10.3. Odstránenie spodného plniaceho sita komory

Pomocou pinzety alebo špicatých klieští vyberte spodné sito plniacej komory z plniacej komory. Vložte nové sitko, pričom dbajte na to, aby okraje sitka zapadli do drážky v spodnej časti plniacej komory.

Všeobecné

Aplikácia **CRAFTY** nie je potrebná na prevádzku odparovača **CRAFTY**, umožňujú však vykonať individuálne nastavenia a načítať ďalšie informácie, keď je odparovač **CRAFTY** v prevádzke.

Keďže odparovač **CRAFTY** má príliš málo miesta na displej, možno ho pripojiť k smartfónu iPhone alebo Android cez Bluetooth a použiť displej smartfónu.

Minimálna požiadavka je iOS6 pre iPhone alebo Android 4.3. Aplikáciu **CRAFTY** si môžete stiahnuť z App Store alebo Google Play Store.

11.1. Predvolené nastavenia

Základná teplota: 180°C (356°F)

Zvýšenie teploty:

ďalších 15°C5

9°F), takže zodpovedá 195°C (383°F)

Indikátor LED

jas **CRAFTY**

:100

%Kontrolka nabíjania **CRAFTY**: ON

Vibrácie **CRAFTY**: ON

Vibračný

smar

tfónOFF

Tónb

udíka smartfónu:

OFF

11.2. Pripojenie zariadenia**CRAFTY Va- porizer k smartfónu**

Zapnite smartfón a načítajte aplikáciu **CRAFTY**. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth a či nie je blokována iným zariadením Bluetooth. Potom zapnite odparovač **CRAFTY** a následne aplikáciu **CRAFTY**.


Teraz budete požiadaní o zadanie sériového čísla vášho odparovača **CRAFTY**. Zadajte 6-miestne číslo typového štítku na spodnej strane zariadenia.

Sériové číslo stačí zadať raz. Vyvolaním aplikácie **CRAFTY** sa obe zariadenia automaticky spoja.

Ak má byť tým istým smartfónom ovládaný ďalší odparovač **CRAFTY**, predchádzajúce pripojenie je potrebné zrušiť pomocou tlačidla "Connect to other **CRAFTY**" a zadať sériové číslo ďalšieho odparovača **CRAFTY**.



Vytvorenie spojenia

11.3. Položky ponuky**Aplikácia CRAFTY**

Teplota, Nastavenia, Zariadenie, Informácie

Teplota:

Tu môžete odčítať nastavenú a aktuálnu teplotu a vykonať nastavenie teploty. Nájdete tu aj kontrolku nabíjania odparovača **CRAFTY**.

Nastavenia:

Tu môžete vykonať aj ďalšie individuálne nastavenia.

Zariadenie:

Tu nájdete informácie týkajúce sa zariadenia, ako sú prevádzkové hodiny, verzie softvéru atď.

Informácie:

Nájdete tu ďalšie informácie, ako sú zoznamy rastlín a ceny, ale aj odkazy na webovú stránku Storz & Bickel alebo na internetový obchod.

11.4. Nastavenie teploty pomocou aplikácie CRAFTY

Teplotu je možné nastaviť v rozmedzí od 40 °C do 210 °C (pozri časť 4. "Prehľad zariadení").



Funkčné prvky Položka menu Teplota

Po stlačení tlačidla plus sa nastavená hodnota zvýši a po stlačení tlačidla mínus sa nastavená hodnota zníži. Keď sa krátko dotknete tlačidla plus alebo mínus, nastavené hodnoty sa zvýšia, resp. znížia v krokoch po 1 stupni. Ak podržíte tlačidlo plus alebo mínus

po stlačení začnú nastavené hodnoty nepretržite prebiehať v príslušnom režime.

Aktuálnu teplotu možno odčítať z horného riadku displeja.

K základnej teplote sa vždy pripočíta teplota posilňovača. Celková teplota však nesmie presiahnuť 210 °C.

Fahrenheit/Celsius

Ak súčasne ťuknete na tlačidlo plus a tlačidlo mínus, zmení sa display zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita a naopak.

Kontrolka nabíjania

Kontrolka nabíjania zobrazuje symbol batérie so šiestimi poliami, ktoré indikujú stav nabitia. Ak je batéria takmer vybitá, bliká rám batérie; ak je plne nabitá, je viditeľný rám a všetkých šesť polí.


Počet viditeľných stavových polí závisí od stupňa nabitia batérie.

Počas nabíjania odparovača **CRAFTY** bliká kontrolka nabíjania a ukazuje aktuálnu úroveň nabitia.



Kontrolka nabíjania

11.5. Ďalšie individuálne nastavenia

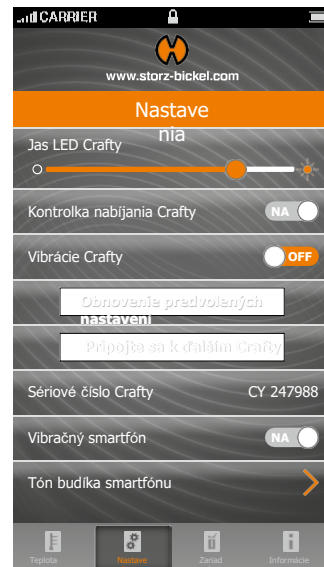

Nastavenia

Jas LED CRAFTY:

Jas LED indikátora na odparovači **CRAFTY** možno stlmiť pomocou posuvného ovládača.

Kontrolka nabíjania CRAFTY:

Tu je možné počas nabíjania zapínať a vypínať modré svetlá LED indikátora. Keď je pripojený napájací adaptér na spustenie

nabíjanie, indikácia LED sa na chvíľu rozsvieti na červeno/zeleno/modro a odparovač krátko zavibruje. Služi tu ako kontrola funkčnosti a znamená to, že sa začalo nabíjanie.

Vibrácie CRAFTY:

Vibračný motor vaporizéra CRAFTY tu môžete zapnúť a vypnúť.

Obnovenie predvolených nastavení:

Tu môžete obnoviť predvolené nastavenia (pozri časť 11.1. "Predvolené nastavenia").

Nasledujúce nastavenia/hodnoty sú opätovne uložené na predvolené nastavenia:

- Nastavená teplota
- Zvýšenie teploty Jas
- LED kontrolky
- Indikátor nabíjania
- Vibrácie CRAFTY
- Vibračný smartfón
- Tón budíka smartfónu

Pripojte sa k ďalším CRAFTY:

Ak sa má prostredníctvom toho istého smartfónu ovládať ďalší odparovač CRAFTY, predchádzajúce pripojenie sa môže zrušiť, aby bolo možné zadať sériové číslo druhého odparovača CRAFTY.

Vibračný smartfón:

Okrem vibrácií odparovača CRAFTY tu môžete zapnúť a vypnúť aj vibrácie smartfónu.

Tón budíka v smartfóne:

Súbežne s vibráciami odparovača CRAFTY Vaporizer tu možno zapínať a vypínať aj akýkoľvek tón budíka smartfónu.

11.6. Položky ponuky pre zariadenie a in-formation

Zariadenie:

Tu nájdete informácie týkajúce sa zariadenia, ako sú prevádzkové hodiny, verzie softvéru atď.

Informácie:

Nájdete tu ďalšie informácie, ako sú zoznamy rastlín a ceny, ale aj odkazy na webovú stránku Storz & Bickel alebo na internetový obchod.

Napájací adaptér:

Spotreba energie: 10 W
Napájacie napätie: 100-240 V / 50-60 Hz
Výstupné napätie: 5V DC

Odparovač CRAFTY:

Napájacie napätie: 5V DC

Údaje o napätí sa nachádzajú na príslušných typových štítkoch CRAFTY Odparovač a napájací adaptér.

Napájanie vyžadované odparovačom CRAFTY: 10 W max.

Prevádzková teplota: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

Teplota odparovania:

nastaviteľný v rozmedzí cca 40°C - 210°C - 410°F

Rozmery: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm (4,3 x 2,2 x 1,3 palca)

Hmotnosť: približne 135 g

Odpojte napájací adaptér zo sietovej zásuvky, aby ste ho úplne odpojili od elektrickej siete.

Podlieha technickým zmenám.

Výrobca

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Str. 1
78532 Tuttlingen, Nemecko

Zariadenia sú v súlade s týmito smernicami ES: DIN

- EN 60 335
- DIN EN 60 950
- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/ES

14. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ,

Vyhlasenia a záruky výrobcu

Tieto vyhlásenia a záruky sa vzťahujú na všetkých koncových zákazníkov (ďalej len "zákazníci" a každý jednotlivý "zákazník"), ktorí nakupujú výrobky (ďalej len "výrobky") predávané spoločnosťou Storz & Bickel GmbH & Co. KG alebo Storz & Bickel America, Inc. (ďalej len "spoločnosť").

Záruka a obmedzenia

Spoločnosť zaručuje výlučne pôvodnému kupujúcemu Výrobok, že počas záručnej doby (ako je definovaná nižšie) budú Výrobky pri bežnom používaní bez väd materiálu a spracovania a budú zodpovedať špecifikáciám Výrobkov uverejneným Spoločnosťou. Bez ohľadu na vyššie uvedené si spoločnosť vyhradzuje právo odchyliť sa od svojich zverejnených špecifikácií z dôvodu najnovších inovácií a zlepšení vo funkcii a dizajne výrobkov. Vyššie uvedená záruka je podmienená správnym skladovaním, prepravou a používaním Výrobkov a nezahŕňa vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo poškodením, vrátane, ale nie výlučne, defektov batérií, obrazoviek a podobných častí podliehajúcich opotrebovaniu.

Po dodaní je Zákazník povinný bezodkladne skontrolovať Výrobky z hľadiska ich kvality a viditeľných chýb. Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť o akýchkoľvek nezhodách alebo

viditeľných vadách týkajúcich sa výrobkov.

a písomne sa obrátiť na spoločnosť v súvislosti s vrátením alebo opravou.

Záruka

Zákazník je povinný písomne informovať spoločnosť o akýchkoľvek chybách výrobkov. Jedinou povinnosťou Spoločnosti v rámci vyššie uvedenej záruky je podľa rozhodnutia Spoločnosti opraviť alebo odstrániť akúkoľvek takúto krytú vadu alebo vymeniť alebo vymeniť Výrobok za predpokladu, že Zákazník vrátil Výrobky s kópiou pôvodnej faktúry Spoločnosti alebo jednej z jej autorizovaných predajní na vlastné náklady. Na všetky opätovne spracované, opravené, vymenené alebo ex- pozované Výrobky sa vzťahuje záruka uvedená v časti "**Záruka a obmedzenia**", ktorá nasleduje po ich oprave, oprave, výmene alebo výmene. Ak Spoločnosť dostala od Zákazníka oznámenie a nebolo možné zistiť žiadne vady Výrobku, Zákazník znáša náklady, ktoré Spoločnosti vznikli v dôsledku oznámenia.

Záručná doba na odparovač **CRAFTY** začína plynúť odo dňa fyzického doručenia výrobku na miesto zákazníka a potom platí dvadsaťštyri (24) mesiacov.

Spoločnosť neoprávňuje žiadnu osobu alebo stranu, aby pre ňu prevzala alebo vytvorila akýkoľvek iný záväzok alebo zodpovednosť v súvislosti s Výrobkami, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

Všetky žiadosti a oznámenia od zákazníkov z USA a Kanady v rámci tejto záruky sa zasielajú na adresu:

Storz & Bickel America, Inc.
1078 60th Street, Suite A
Oakland, CA 94608

Telefón: 510-451-1553
Fax: 510-451-2053

e-mail:
service-america@storz-bickel.com

Všetky žiadosti a oznámenia od všetkých ostatných zákazníkov v rámci tejto záruky sa musia zasielať na adresu:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Strasse 1
78532 Tuttlingen, Nemecko

Telefón: +49-7461-969707-0
Fax: +49-7461-969707-7

e-mail: service@storz-bickel.com

Záruka uvedená v časti "**Záruka a obmedzenia**" nahrádza všetky ostatné záruky (či už výslovné alebo implicitné), práva alebo podmienky a zákazník berie na vedomie, že s výnimkou tejto obmedzenej záruky sa produkty poskytujú "tak, ako sú". Spoločnosť výslovne odmieta, bez obmedzenia, všetky ostatné záruky, či už tlačené alebo predpokladané, akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia práv a záruk vyplývajúcich z priebehu plnenia, obchodovania alebo obchodných zvyklostí.

Zodpovednosť

Manipulácia s týmito výrobkami má byť taká, ako je uvedené v návode na použitie. Používateľ preberá plnú zodpovednosť za nesprávne zaobchádzanie a používanie týchto výrobkov. Určené použitie sa vzťahuje len na nami uvedené rastliny.

Opravy týchto výrobkov môžeme vykonávať len my alebo niektorý z našich autorizovaných servisov.

Používajú sa len originálne diely Storz & Bickel.

Nedodržanie ktoréhokoľvek z bodov uvedených v tomto návode na použitie uvoľní spoločnosť Storz & Bickel GmbH & Co. KG od akejkoľvek zodpovednosti.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody, okrem iného vrátane škôd za stratu zisku, príjmov, dobrého mena alebo používania, ktoré vznikli zákazníkovi alebo akejkoľvek tretej strane, či už v rámci zmluvného konania, deliktu, objektívnej zodpovednosti alebo uloženej zákonom, alebo inak, a to aj v prípade, že bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

Zodpovednosť spoločnosti za škody vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou v žiadnom prípade nepresiahne kúpnu cenu výrobkov. Je dohodnuté a uznané, že ustanovenia tejto zmluvy rozdeľujú riziká medzi spoločnosť a kupujúceho, že ceny spoločnosti odrážajú toto rozdelenie rizík a že bez tohto rozdelenia a obmedzenia zodpovednosti by spoločnosť túto zmluvu neuzavrela.

V jurisdikciách, ktoré obmedzujú rozsah alebo vylučujú obmedzenie alebo vylúčenie nápravy alebo náhrady škody, alebo zodpovednosti, ako je zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné konanie, alebo neumožňujú vylúčenie implicitných záruk, sa vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie záruk, nápravy, náhrady škody alebo zodpovednosti má uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia v

použitie vychádzajú z našich skúseností a sú aktuálne a úplné podľa našich najlepších vedomostí a schopností v čase tlače. Storz & Bickel GmbH & Co. KG nepreberá zodpovednosť za chyby, opomenutia alebo nesprávnu interpretáciu obsahu alebo akýchkoľvek informácií uvedených v tomto návode. Používateľov upozorňujeme, že všetky aplikácie a používatelia opísaných výrobkov musia byť v súlade s platnými miestnymi zákonmi, vyhláškami a predpismi a používatelia výrobkov sú upozornení, že sú výlučne zodpovední za určenie a zabezpečenie vhodnosti akéhokoľvek výrobku na zamýšľané použitie.

Služba opravy

Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade výskytu závad, na ktoré sa záruka nevzťahuje, naše servisné oddelenie po predložení odhadu a prijatí platby zákazníčkovi záradu opraví.

Autorské práva

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná v akejkoľvek forme (tlačou, fotokópiou alebo iným spôsobom) alebo spracovaná, rozmnožovaná alebo šírená elektronicky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Storz & Bickel GmbH & Co. KG.



www.storz-bickel.com

STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG

Rote Strasse 1 - 78532 Tuttlingen/Nemecko

Tel. +49-74 61-96 97 07-0 - Fax +49-74 61-96 97 07-7

E-mail: info@storz-bickel.com

STORZ & BICKEL AMERICA INC.

1078 60th St. Suite A - Oakland, CA 94608

tel: 510-451-1553 - fax: 510-451-2053

e-mail: america@storz-bickel.com



www.canatura.com/sk



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené